


مبانی جوشکاری

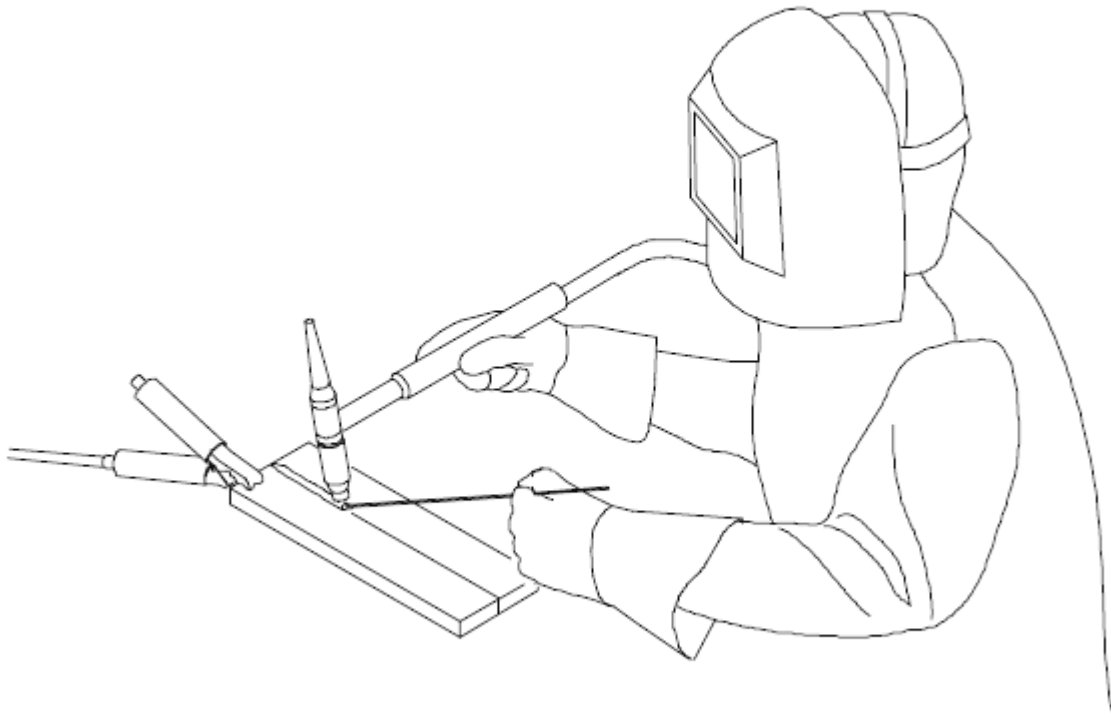

صفحه	فهرست
4	1. پیشگفتار
4	2. تعریف جوشکاری
5	3. حرارت لازم برای جوشکاری
5	4. آشنایی با فرآیندهای جوشکاری
5	4-1- جوشکاری قوسی فلزی با الکتروود روپوش دار (SMAW)
6	4-1-1. قوس الکتریکی
7	4-1-2. تجهیزات فرآیند جوشکاری الکتروود دستی
10	4-1-3. اصول جوشکاری قوسی
10	4-1-3-1. شدت جریان
11	4-1-3-2. طول قوس
11	4-1-3-3. سرعت پیشروی
11	4-1-3-4. زاویه الکتروود
11	4-1-4. حالات اصلی جوشکاری
14	4-1-5. انواع اتصالات جوشکاری
15	4-1-6. آماده کردن لبه‌ها
16	4-1-7. اصطلاحات جوشکاری
17	4-1-8. الکتروود روپوش دار
17	4-1-8-1. وظایف روپوش الکتروود
17	4-1-8-2. آنالیز استاندارد انواع الکتروودهای روپوشدار
18	4-1-8-3. نحوه نامگذاری الکتروودها مطابق استاندارد AWS
19	4-1-8-4. الکتروودهای پر مصرف
20	4-2- فرایند جوشکاری قوس الکتروود تنگستن تحت محافظت گاز (GTAW)
21	4-2-1. گاز محافظ
22	4-2-2. الکتروود تنگستن
24	4-3- جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گاز (میگ مگ)
25	4-4- جوشکاری زیر پودری (Submerged Arc Welding or SAW)
26	5. دسته بندی فولادها
27	6. عملیات حرارتی در جوشکاری
27	6-1- پیش گرمایش
27	6-2- پس گرمایش (تنش زدائی)
28	6-3- پیچیدگی
29	7. عیوب جوش
29	7-1- لکه قوس (Arc Strike)

- 29.....2-7- سطح جوش نامنظم با گرده زیاد (*Excessive Weld Metal*)
- 29.....3-7- نفوذ زیاد (*Excessive Penetration*)
- 29.....4-7- عدم ذوب دیواره (*Lack Of Fusion-LOF*)
- 30.....5-7- عدم نفوذ (*Lack Of Penetration- LOP*)
- 30.....6-7- بریدگی یا سوختگی کنار جوش (*Under Cut*)
- 31.....7-7- حفره های گازی یا تخلخل (*Porosity*)
- 31.....8-7- ترک (*Crack*)
- 33.....8- کنترل کیفی جوش (بازرسی دیداری)
- 33.....1-8- قبل از جوشکاری
- 33.....2-8- در حین جوشکاری
- 34.....3-8- بعد از جوشکاری
- 35.....9- انواع آزمونهای جوشکاری
- 35.....1-9- انواع آزمونهای غیر مخرب
- 35.....1-1-9-1. بازرسی چشمی *VT*
- 36.....2-1-9-2. تست *P.T* (تست مایعات نافذ)
- 37.....3-1-9-3. تست *M.T*
- 38.....4-1-9-4. تست *E.T*
- 39.....5-1-9-5. تست *U.T*
- 40.....6-1-9-6. تست *R.T* یا *XRAY*
- 10.....10- پیوستها

1. پیشگفتار

امروزه در سراسر دنیا، سازه‌های فولادی بطور چشمگیری گسترش پیدا کرده است و اهمیت جوش سازه‌های فولادی بر کسی پوشیده نیست. اتصال جوش اگر درست طراحی شود و اصول فنی در اجرای آن رعایت گردد و نکات اساسی جوش، قبل از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا بازرسی و کنترل شود، اطمینان از کیفیت اتصال جوش آنقدر بالا می‌رود که «بازده اتصال» را می‌توان 100 در نظر گرفت. یعنی عملکرد اتصال جوش را می‌توان همانند عملکرد فلز مبنای اصلی مورد شده دانست.

2. تعریف جوشکاری

روشهای اتصال فلزات به یکدیگر را بر حسب نوع فرایند و یا بنیان علمی آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی نموده‌اند:

1. روشهای مکانیکی (پیچ، پرچ، میخ، پین، کشو، خار و ...)

2. روشهای متالورژیکی (جوشکاری، لحیم کاری و ...)

3. روشهای شیمیایی (چسبهای معدنی و آلی)

و یا بر حسب نوع اتصال رده بندی کرده اند:

1. روشهای اتصال موقت (پیچ و مهره، پین، خار و ...)

2. روشهای اتصال نیمه موقت (پرچ، احتمالاً لحیم کاری نرم و بعضی چسبها)

3. روشهای اتصال دائم (فرایندهای جوشکاری و لحیم کاری سخت و اغلب چسبها)

جوشکاری از فرآیندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیرذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده (فیلر *Filler*) می‌باشد. جوش ایده‌آل را می‌توان به محل اتصالی اطلاق نمود که نتوان آن موضع را از قسمتهای دیگر قطعات جوش داده شده تشخیص داد. از نظر عملی نمی‌توان چنین اتصالی را ایجاد نمود اما می‌توان با کنترل شرایط و فرایند جوشکاری خواص محل اتصال را چنان بالا برد که در عمل کاملاً رضایت بخش باشد. بطور خلاصه هر روش جوشکاری با چهار عمل ضروری زیر روبرو است و معمولاً رده بندی روشها بر مبنای این چهار عامل انجام می‌شود:

1. انرژی لازم.

2. حذف و زدودن آلودگی‌ها از سطح جوش.

3. محافظت سطح جوش در هنگام جوشکاری.

4. خواص متالورژیکی جوش و کنترلهای لازم.

فرآیندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) فرآیندهای جوشکاری ذوبی مانند اغلب فرایندهای جوشکاری قوسی و ...

ب) فرآیندهای جوشکاری حالت جامد مانند جوشکاری اصطکاکی و جوشکاری TLP و در جوشکاری ذوبی دو لبه یا سطح متصل شونده حرارت دیده و به نقطه ذوب می‌رسد و در صورت لزوم برای پر کردن فاصله اتصال، ماده پرکننده (فیلر *Filler*) به مذاب اضافه می‌شود. جوشکاری حالت جامد عبارت است از نزدیک کردن دو سطح فلزی تمیز در حالت جامد به قدری که یک اتصال فلزی بین آنها بوجود آید. در جوشکاری ذوبی لازم است که قسمتی از فلز تا دمای بالاتر از نقطه ذوب حرارت ببیند، در حالیکه جوشکاری حالت جامد ممکن است در درجه حرارت اتاق انجام شود.

3. حرارت لازم برای جوشکاری

همه فرآیندهای ذوبی و بیشتر فرآیندهای حالت جامد برای انجام جوشکاری به حرارت نیاز دارند. حرارت لازم برای جوشکاری را می‌توان بطرق مختلف بدست آورد که چند نمونه از آن عبارت است از:

1. قوس الکتریکی: مثال: انواع جوشکاری قوسی (*SMAW, GTAW, GMAW*).
2. مقاومت الکتریکی: مثال: انواع جوشکاری مقاومتی (نقطه ای، غلتکی و...).
3. احتراق: ترکیب اکسیژن با سوخت‌های گازی، مایع، جامد مثال: انواع جوشکاری گازی (اکسی استیلن و...)
4. واکنش شیمیایی: مثال: جوشکاری ترمیت
5. اصطکاک: مثال: جوشکاری اصطکاکی
6. الکترون: مثال: جوشکاری پرتوالکترونی
7. نور: مثال: جوشکاری نوری، جوشکاری لیزر


4. آشنایی با فرآیندهای جوشکاری

از میان فرآیندهای جوشکاری، چهار فرآیند جوشکاری قوسی متداول‌تر است که به شرح آنها پرداخته می‌شود:

- 1- جوشکاری قوسی فلزی با الکتروود روپوش دار (*Shielded Metal Arc Welding → SMAW*).
 - 2- جوشکاری قوسی تنگستنی با حفاظت گاز خنثی (*Gas Tungsten Arc Welding → GTAW* یا *Tungsten Inert Gas → TIG*).
 - 3- جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز (*Gas Metal Arc Welding → GMAW* یا *Metal Inert Gas/Metal Active Gas → MIG/MAG*).
 - 4- جوشکاری زیرپودری (*Sub-merged Arc Welding → SAW*).
- 1-4- جوشکاری قوسی فلزی با الکتروود روپوش دار (*SMAW*)

یکی از متداولترین روش‌های اتصال قطعات، جوشکاری قوسی فلزی با الکتروود روپوش دار می‌باشد. ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکتروود و یا الکتروود و قطعه کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می‌شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریکی بین دو الکتروود، وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری


است. در این روش حوضچه مذاب ایجاد شده با استفاده از روپوش الکتروود که ذوب می‌شود، محافظت می‌شود. شکل 1 بطور شماتیک فرایند SMAW را نشان می‌دهد.

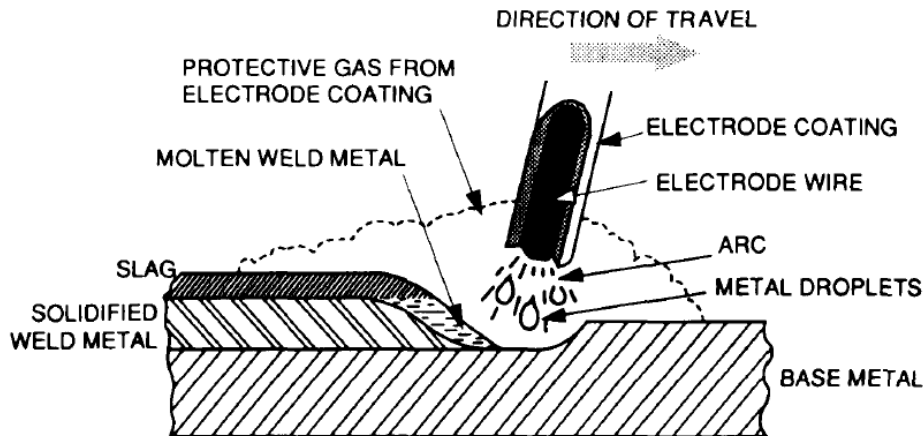

شکل 1- فرایند جوشکاری قوسی فلزی با الکتروود روپوش دار.

4-1-1. قوس الکتریکی

اگر دو سر مثبت و منفی یک مولد برق به هم برخورد کرده و در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند، در اثر اختلاف پتانسیل موجود بین آنها جرقه‌هایی زده می‌شود. این جرقه‌ها موجب یونیزه شدن هوای بین دو قطب شده و باعث عبور جریان برق و تکمیل مدار می‌گردند. از آنجائیکه مقاومت الکتریکی قوس زیاد است حرارت قابل ملاحظه‌ای تولید می‌شود. از حرارت فوق‌الذکر می‌توان برای ذوب دو قطعه فلزی و اتصال آنها به یکدیگر استفاده نمود و این اساس جوشکاری با قوس الکتریکی می‌باشد. شکل 2 مدار الکتریکی بکار رفته در فرایند SMAW را نشان می‌دهد.

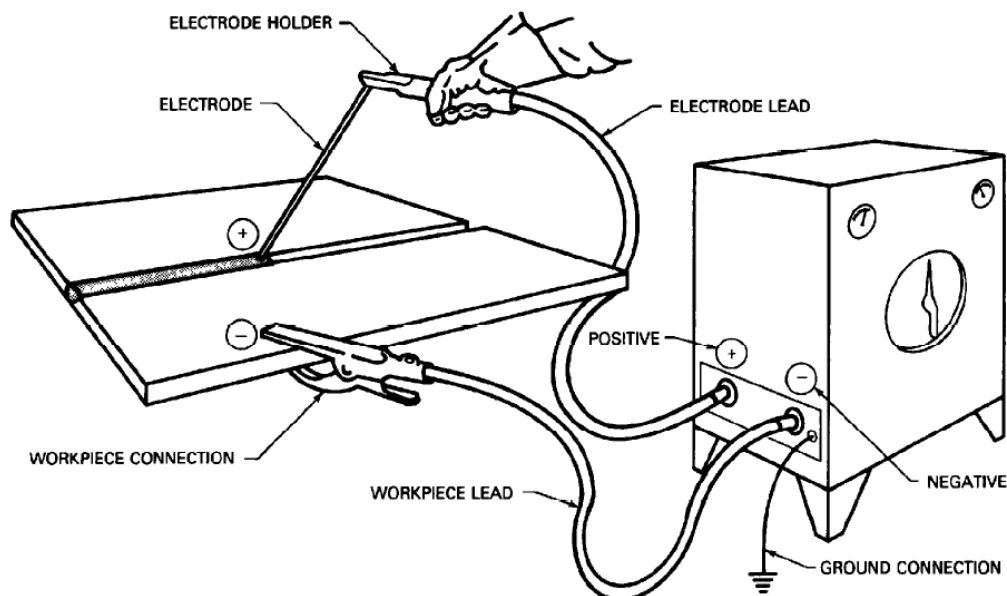

شکل 2- مدار الکتریکی در جوشکاری برق.

قوس الکتریکی به عوامل مختلفی نظیر جنس الکترود، طول قوس، نوع گاز موجود در فاصله بین الکترودها و نوع جریان الکتریکی بستگی دارد.

برای روشن شدن قوس الکتریکی ولتاژ بیشتری لازم است تا نگهداری آن، چون مقداری از ولتاژ صرف یونیزه کردن فاصله هوایی بین الکترود و قطعه کار می شود.


در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکان های مختلف یکسان نبوده بطوریکه تقریباً 43٪ از حرارت در آند و تقریباً 36٪ در کاتد و 21٪ بقیه به صورت قوس ظاهر می شود. دمای حاصل از قوس به الکترودهای آن نیز وابسته است. دمای حاصله در آند و کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً 2400°C تا 2600°C تخمین زده شده است.

طول قوس بین 0/6 تا 0/7 قطر الکترود می باشد و تقریباً 90٪ از قطرات مذاب جدا شده از الکترود به حوضچه مذاب وارد می گردد و 10٪ به اطراف پراکنده می گردد.

4-1-2. تجهیزات فرآیند جوشکاری الکترود دستی

1- دستگاه جوش 2- الکترود 3- وسایل جانبی

شکل 3 تصویر یک نگهدارنده الکترود را نشان می دهد.

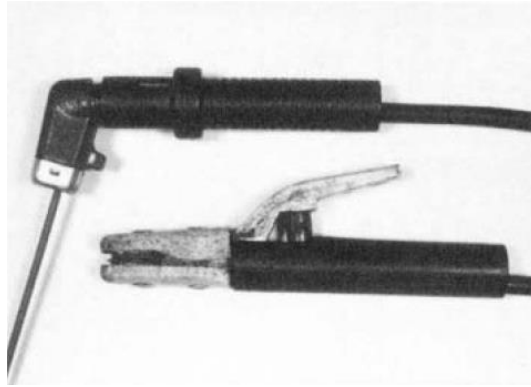

شکل 3- تصویر نگهدارنده الکتروود در جوشکاری برق.

دستگاه جوش: آمپر مورد استفاده بین $50-350 A$ می باشد، در این فرآیند تغییرات روی ولتاژ متمرکز بوده و جریان ثابت است. در جوشکاری با قوس الکتریکی از دو نوع جریان جهت تشکیل قوس می توان استفاده کرد:

الف - جریان مستقیم (DC) ب- جریان متناوب (AC)

جریان مستقیم DC

در این جریان جهت حرکت الکترون ها در مدار همیشه در یک جهت منفی به مثبت می باشد. بنابراین جای قطب مثبت و منفی عوض نمی شود.

مزایای جریان DC:

1. خطر برق گرفتگی کمتر است
2. امکان تغییر قطبیت وجود دارد.
3. انواع الکتروودها با آن به راحتی قابل جوشکاری است
4. امکان جوشکاری با آمپرهای پایین وجود دارد.
5. برقراری قوس و پایداری آن راحتتر و بیشتر است.

معایب:

1. انحراف قوس وجود دارد.
2. دستگاه های آن نسبت به AC گران تر است.
3. ضریب بهره الکتریکی آن نسبت به AC کمتر است.

در جوشکاری با برق مستقیم دو نوع اتصال بکار می رود:

الف - اتصال با قطبیت مستقیم (یا قطب منفی) $DCEN$ و یا $DCSP$:

چنانچه الکتروود به قطب منفی و قطعه کار را به قطب مثبت وصل نمائیم به آن جوشکاری با قطب مستقیم گویند. در این حالت حرکت الکترونها از الکتروود به قطعه کار است و تقسیم حرارت یک سوم در الکتروود و دو سوم در قطعه کار می باشد.

ب- اتصال با قطبیت معکوس (یا قطب مثبت) DCEP و یا DCRP:

درست بر عکس قطبیت مستقیم می باشد یعنی دو سوم حرارت قوس در الکتروود و یک سوم در قطعه کار متمرکز می شود.

در اتصال مستقیم فلز مبنا حرارت بیشتری دیده و ذوب می شود ولی در اتصال معکوس الکتروود حرارت زیادتری دیده و سریعتر ذوب می گردد. انتخاب قطبیت الکتروود در جوشکاری به عوامل مختلف از قبیل جنس فلز جوش شونده، نوع جوش و همچنین جنس الکتروود بستگی دارد. بطور کلی از قطب معکوس (مثبت) در مواردی استفاده می شود که حرارت زیادی روی قطعه کار لازم نباشد. مثلاً در جوشکاری ورقهای نازک فلزاتی که نقطه ذوبشان پایین است.

جریان متناوب AC

علاوه بر جریان مستقیم از جریان متناوب نیز در جوشکاری استفاده می شود. در جوشکاری با جریان متناوب با توجه به اینکه جهت جریان به تناوب عوض می شود اتصال با قطب مستقیم یا معکوس مفهومی ندارد و در نتیجه نیمی از حرارت حاصل از قوس الکتریکی در الکتروود و نیمی دیگر در قطعه کار آزاد می شود.

مزایای جریان AC:

1. وزش قوس الکتریکی وجود ندارد.
2. دستگاههای آن ارزان تر و قابل حمل و نقل می باشند.
3. ضریب بهره الکتریکی آن بالاست.

معایب:

1. امکان تغییر قطبیت وجود ندارد.
2. برقراری قوس مشکل تر می باشد.
3. همه نوع الکتروود را نمی توان جوشکاری نمود (قلیایی E7015 و سلولزی E6010)
4. با آمپرهای پایین، جوشکاری مشکل می باشد.

انواع موج در جریان AC:

1. موج سینوسی: همیشه باید HF روشن باشد که تولید پارازیت می کند.
2. موج مربعی: که دارای سر و صدای زیادی می باشد.

3. موج ترکیبی : (شرکت فرینوس برای رفع مشکلات موج‌های تولیدی بالا این دستگاه را جدیداً اختراع کرده است).

فرکانس :

در جریان متناوب تغییرات ولتاژ یا شدت جریان در جهت مثبت، از صفر شروع شده و به ماکزیمم مقدار رسیده و سپس به صفر می‌رسد. دوباره در جهت منفی از صفر شروع شده و به ماکزیمم وبعد به صفر می‌رسد. به یک نیم سیکل مثبت و منفی یک سیکل کامل می‌گویند. به تعداد سیکلها در هر ثانیه هرتز (Hz) گفته می‌شود. هر چه مقدار سیکلها در ثانیه بیشتر باشد، فرکانس آن بیشتر است.

محل اتصال الکتروود با انبر در صورتی که کثیف باشد و یا فلز شل باشد ولتاژ در محل اتصال برقرار نشده و هر چه ولتاژ کمتر باشد، شروع قوس مشکل تر و پایداری قوس کمتر است. شیشه ماسک با توجه به میزان آمپر فرآیند جوشکاری فرق می‌کند و اگر روی شیشه خراشیده شده باشد، برای چشم مشکل ایجاد می‌کند. اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز پخش شده در قوس به هنگام جوشکاری می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به چشم و حتی پوست بدن وارد کند. هنگام تمیز کاری سطح جوش از ذرات سرباره و یا گل جوش که غالباً به کمک چکش و یا برس فولادی انجام می‌گیرد باید متوجه بود که این ذرات شیشه‌ای شکل به چشم و پوست و صورت و بدن آسیب نرساند. هوای محیط کار عملیات جوشکاری باید توسط دستگاه تهویه تمیز نگه داشته شود، که دودها و گازهای بوجود آمده برای دستگاه تنفسی مضر هستند.

4-1-3. اصول جوشکاری قوسی

در جوشکاری قوسی (جوش برق) چهار عامل مهم وجود دارد که تاثیر زیادی روی کیفیت جوش دارند و برای اینکه جوش خوبی بدست آید لازم است هر یک از آنها با نوع کار و وسایل مورد استفاده هماهنگ شوند. این چهار عامل متغیر عبارتند از:

1- شدت جریان.

2- طول قوس یا ولتاژ قوس.

3- سرعت پیشروی.

4- زاویه الکتروود.

4-1-3-1. شدت جریان

وقتی که قوس برقرار شد و جوشکاری آغاز گردید مقدار آمپری که از مدار جوشکاری عبور می‌کند به شدت جریان جوشکاری موسوم است. جریان برق متناسب با قطر الکتروود مصرفی روی ماشین جوشکاری میزان می‌شود. هر چه قطر الکتروود بیشتر باشد جریان مصرفی بیشتر است. همیشه باید به میزان آمپری که سازنده الکتروود توصیه کرده است، توجه گردد. ولی اگر در دسترس نباشد می‌توان طبق قاعده کلی زیر عمل نمود:

«در جوشکاری با الکترودهای روپوش دار استاندارد عدد آمپر با عدد قطر بر حسب هزارم اینچ تقریباً برابر است.»
بنابراین الکتروده به قطر $3/25$ میلی متر یا $0/125$ اینچ، با 125 آمپر خوب کار می کند. وقتی صحبت از قطر الکتروده می شود منظور قطر مغزه آن است نه قطر روپوش الکتروده.

4-3-1-2. طول قوس

طول قوس عبارت است از فاصله بین سر الکتروده تا سطح قطعه مورد جوشکاری به هنگام برقراری قوس. طول قوس در نتیجه جوشکاری تاثیر بسیاری می گذارد. طول قوس با ولتاژ دو سر قوس رابطه مستقیم دارد، یعنی برای اینکه طول قوس سه برابر شود نیاز به ولتاژ سه برابر خواهد داشت.
به عنوان یک قاعده کلی طول قوس بایستی قدری کمتر از قطر الکتروده مورد استفاده باشد. عملاً برای جوشکار اندازه گیری دقیق طول قوس هنگام جوشکاری مقدور نیست ولی جوشکار می تواند با گوش دادن به صدای قوس و یا تمرین و تجربه طول قوس مناسب را برقرار سازد.

4-3-1-3. سرعت پیشروی

سرعت پیشروی قوس با ضخامت فلز مورد جوشکاری، مقدار جریان و اندازه، شکل یا گرده دلخواه تغییر خواهد کرد. برای بدست آوردن سرعت پیشروی مناسب بهتر است جوشکاری تک پاسه ساده (غیر نوسانی) جوش داده شده و با طول قوس ثابت، سرعتی در نظر گرفته شود که حوضچه مذاب تشکیل شده، دو برابر قطر الکتروده باشد.

4-3-1-4. زاویه الکتروده

در جوشکاری ورق حالت مسطح (حالت تخت)، الکتروده بایستی عمود بر ورق باشد و در حالت های دیگر بهتر است الکتروده زاویه مورد جوشکاری را نصف نماید.
در تمرین های جوشکاری معمولاً انحراف تا 15 درجه از آنچه گفته شد اشکالی ندارد و تاثیر زیان آوری روی ظاهر کیفیت جوش نخواهد داشت.

4-1-4. حالات اصلی جوشکاری

وضیعت مکانی نسبی جوش و جوشکار در فضا را حالت جوشکاری می گویند. اگر یک قطعه ورق فولادی در نظر بگیریم و روی آن یک خط بعنوان درز جوش مشخص کنیم، چهار حالت اصلی می توان در نظر گرفت:

الف- اگر ورق در سطح افق و خط جوش روی آن قرار گیرد و جوشکاری از بالا صورت گیرد، این حالت را مسطح (Flat) می گویند.




ب- اگر مانند وضعیت الف ورق در سطح افق و خط جوش زیر آن قرار گیرد و جوشکاری از زیر صورت گیرد، این حالت را سقفی (*Over Head*) می نامند.

ج- اگر ورق در سطح قائم قرار داده شود و خط جوش نیز به صورت قائم قرار گیرد در آن صورت حالت قائم یا حالت عمودی (*Vertical*) گفته می شود.

حالت عمودی نیز دو نوع است یعنی اگر جوش از پائین به بالا انجام شود به آن سربالا و چنانچه جوش از بالا به پائین انجام شود جوش سرازیر نامیده می شود.

د- اگر در سطح قائم قرار داده شود ولی خط جوش به صورت افقی قرار گیرد، به آن جوش حالت افقی (*Horizontal*) می گویند.

البته در عمل حالات دیگری غیر از چهار حالت اصلی پیش می آید که به هر یک از آنها، حالت ویژه (*Special*) می گویند. شکل 4 انواع حالت‌های جوشکاری را نشان می دهد.

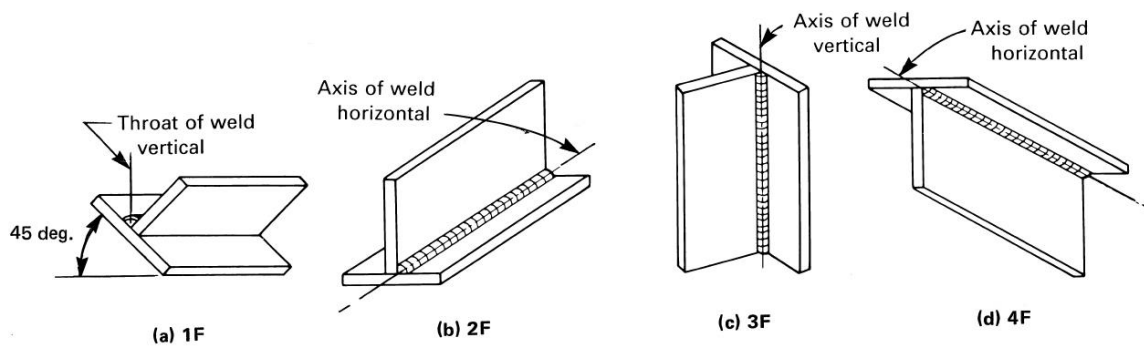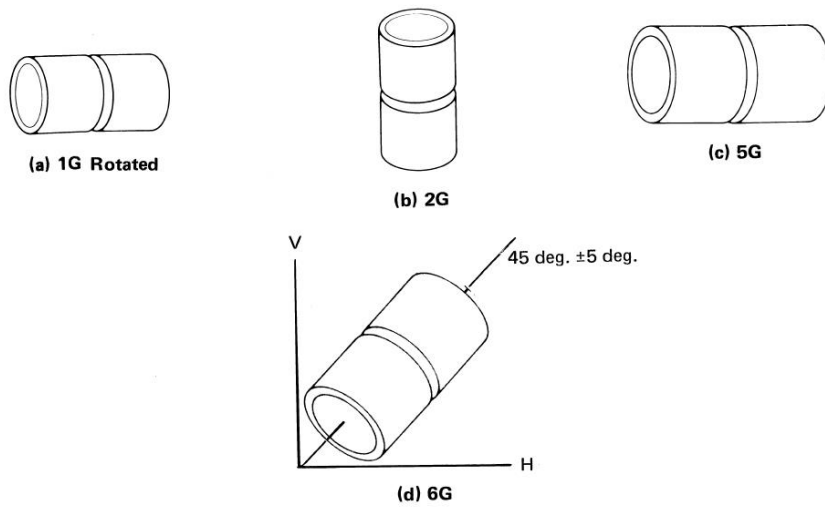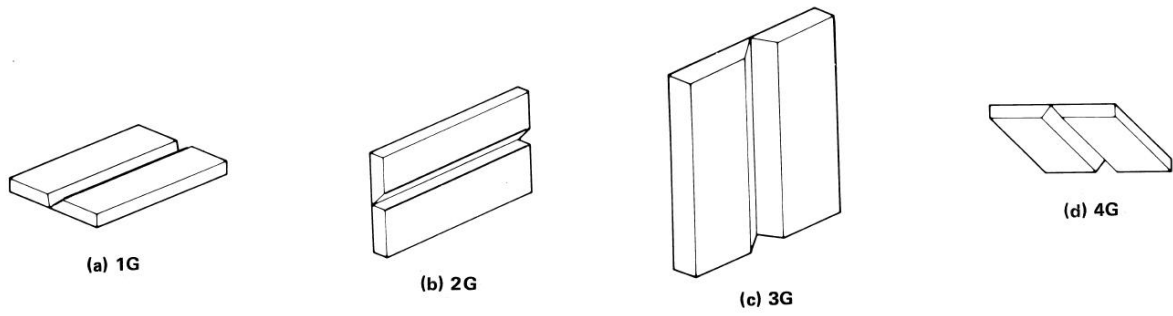

شکل 4- انواع حالات جوشکاری.

4-1-5. انواع اتصالات جوشکاری

دو قطعه جوش شونده نسبت به همدیگر حالت‌های مختلفی گرفته و انواع اتصال را به وجود می‌آورند، که عبارت است از:

1. اتصال لب به لب (*Butt joint*)





2. اتصال روی هم (*Lap joint*)

3. اتصال سپری (*Tee joint*)

4. اتصال گوشه ای (*Corner joint*)

5. اتصال لبه ای (*Edge joint*)


در اتصال لب به لب قطعات جوش شونده با پخ یا بدون پخ (با فاصله یا بدون فاصله) کنار هم قرار گرفته و از یک لب به هم جوش می‌شوند (شکل 5). در اتصال روی هم هر قطعه از یک لبه روی دیگری قرار گرفته و از همان لبه جوش می‌شود. در اتصال سپری و اتصال گوشه‌ای که به آنها اتصال گونیايي یا جوش گوشه‌ای نیز گفته می‌شود. یکی از قطعات عمود بر دیگری قرار گرفته و زاویه تشکیل شده بین آنها از یک طرف یا از دو طرف جوش داده می‌شود. در اتصال لبه‌ای یا اتصال پیشانی، دو قطعه روی هم قرار گرفته و از یک لبه انتهایی به هم جوش می‌شوند.

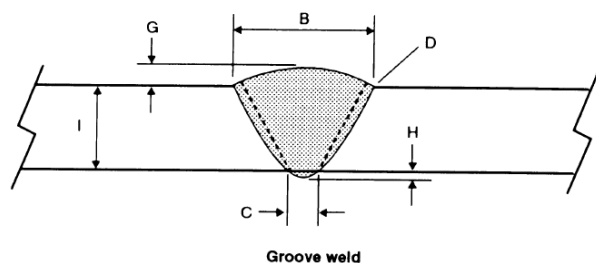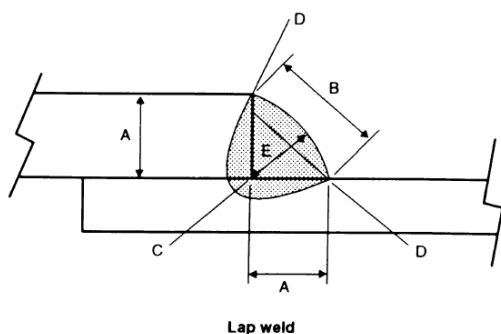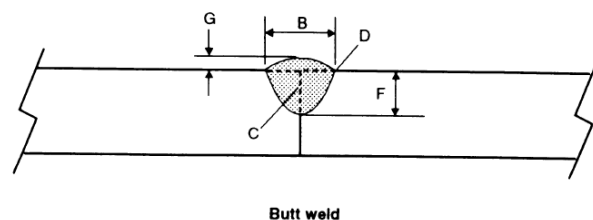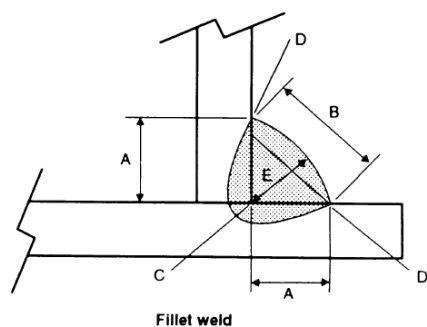

شکل 5- انواع اتصالات جوشکاری و اصطلاحات بکار رفته: A ساق جوش، A ساق جوش کوچکتر (برابر با اندازه جوش)، B رویه، C ریشه، D پنجه، E گلویی، F نفوذ (برابر با اندازه جوش)، G گرده رویه، H گرده ریشه، I اندازه جوش.

4-1-6. آماده کردن لبه ها

دو قطعه جوش شونده ممکن است بصورت ساده کنار هم قرار گیرند و یا اینکه لبه های جوش شونده تحت زوایایی تراشیده شوند (پخ زده شوند). تراش و فرم دهی لبه ها را آماده کردن لبه ها می گویند و با توجه به نحوه آمادگی، جوشهای مختلفی بدست می آید که عبارتند از ساده، جناغی و نیم جناغی، لاله ای و نیم لاله ای، گوشه ای ساده یا گلوبی که هر یک از آنها می تواند بطور یک طرفه و یا دو طرفه انجام شود. در شکل 6 انواع روشهای لبه سازی در جوشکاری آورده شده است.


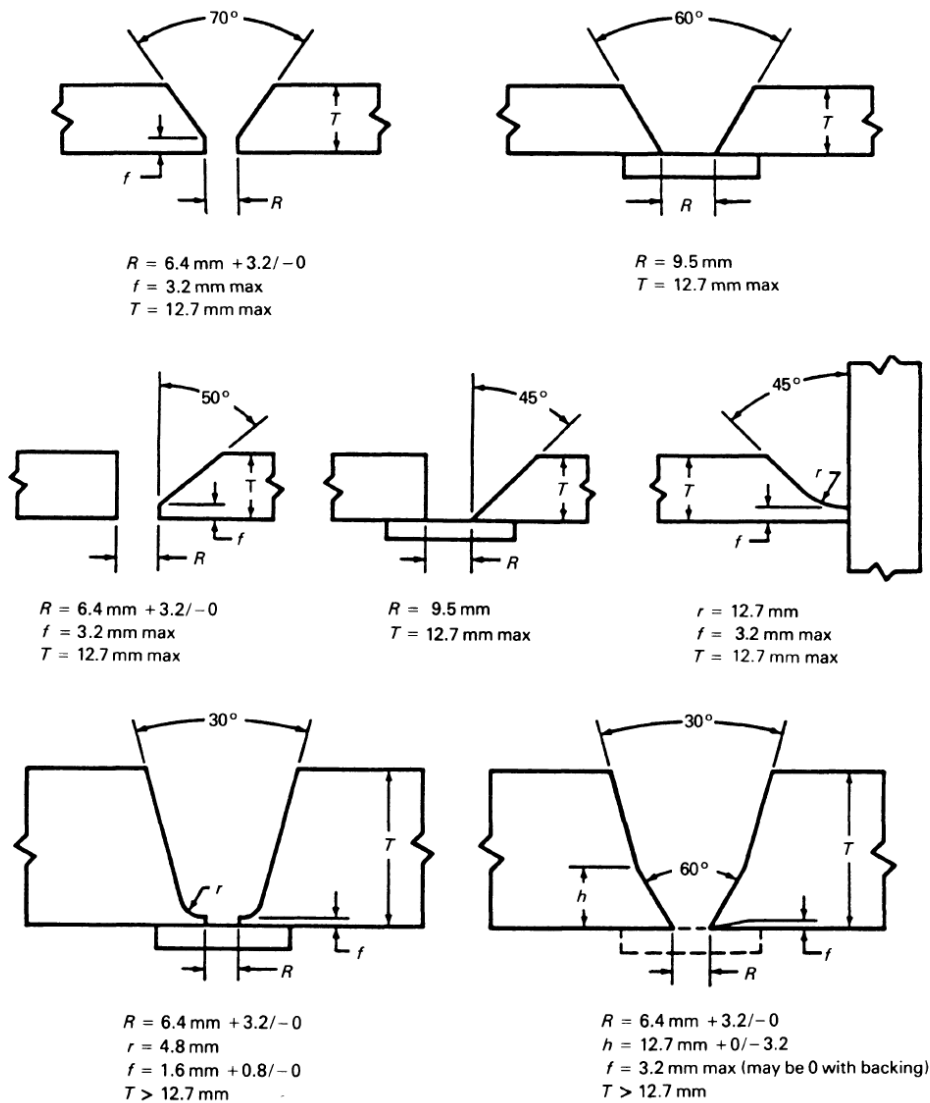


شکل 6- انواع لبه سازی در جوشکاری.

4-1-7. اصطلاحات جوشکاری

هر خط جوش را یک پاس می‌نامند. هر چند پاس که کنار هم جوش داده شده و قشری از مقطع جوش را تشکیل دهد، لایه جوش می‌نامند. به لایه اول جوش ریشه و به لایه آخر گرده جوش می‌گویند. عمقی از فلز اصلی که جوش با فلز اصلی در هم آمیخته، نفوذ جوش است.

در جوش گوشه‌ای اگر مثلث محاط در جوش مثلث متساوی الساقین باشد بهتر است و در جوش گوشه‌ای دو ضلع متساوی مثلث را ساق جوش و ارتفاع مثلث را گلویی جوش می‌گویند. گلویی جوش تقریباً $0/7$ ساق جوش است. زاویه لبه هر قطعه را زاویه پخ و زاویه بین دو قطعه که کنار هم قرار دارند را زاویه شیار می‌گویند. در شکل 7 انواع اصطلاحات مورد استفاده در جوشکاری نشان داده شده است.

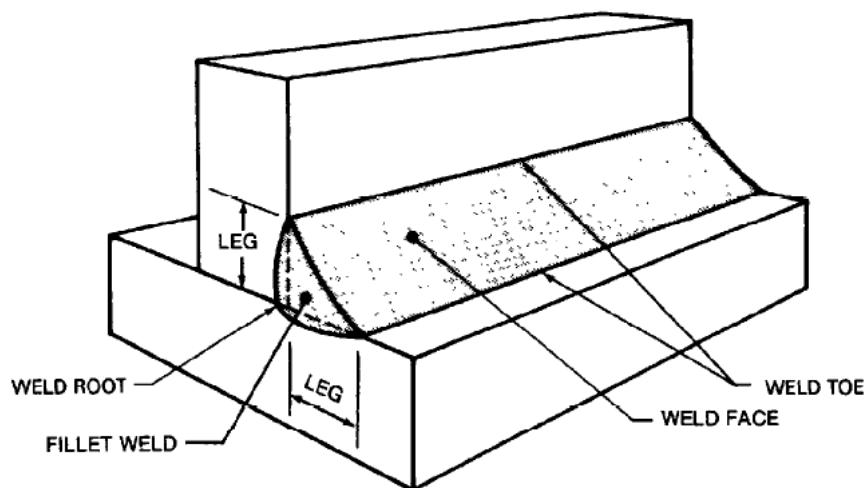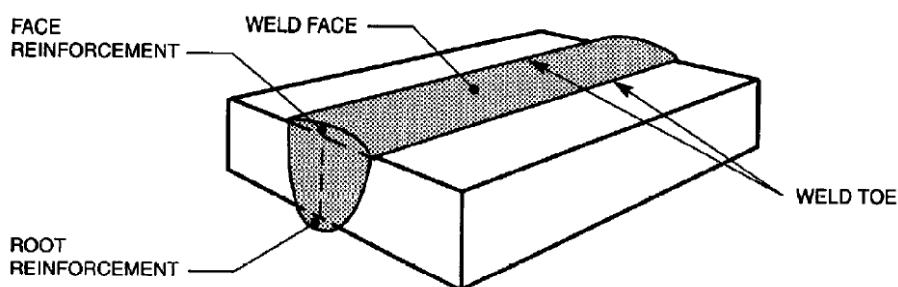

شکل 7- انواع نامگذاری ها در جوشکاری.

4-1-8. الکتروود روپوش دار

الکتروود روپوش دار از دو قسمت هسته و پوشش تشکیل شده است. اکثراً مقطع هسته‌های الکتروود گرد می‌باشد. جنس هسته الکتروودها آهنی یا غیرآهنی (مثل مس، نیکل، کبالت و ...) می‌باشد. هسته‌های آهنی 80٪ هسته‌ها را تشکیل می‌دهند و عبارتند از:

- 1- فولادهای آلیاژی 2- فولادهای زنگ‌نزن 3- فولادهای ساده کم کربن
- مواد بکار برده شده در پوشش الکتروود:

1. ترکیبات سلولزی: این ترکیبات گاززا هستند و ضمن استفاده می‌سوزند و تولید CO و ... می‌کنند که بر مذاب اثری ندارند ضمناً خاصیت احیاء کنندگی هم دارند و خاصیت خمیری به پوشش الکتروود می‌دهند.
2. ترکیبات سرباره‌ساز: مواد معدنی، اکسیدها و ... اضافه می‌شوند و به آنها روپوش روتیلی نیز می‌گویند.
3. ترکیبات اکسیژن‌زدا: این ترکیبات کار فسفرزدایی و سولفورزدایی را هم انجام می‌دهند.
4. چسب: عمدتاً سیلیکات سدیم و پتاسیم استفاده می‌شود و در پایداری قوس هم نقش دارند و خیلی زود یونیزه می‌شوند و به پوشش الکتروود هم استحکام می‌دهند.
5. پودر آهن: سختی را زیادتر می‌کند و روی شرایط انجماد و ساختار جوش اثر می‌گذارد و از طریق ضخیم بودن جوش می‌فهمیم که پوشش پودر آهن داشته است.

4-1-8-1. وظایف روپوش الکتروود

1. ایجاد سرباره: محافظت در برابر سرد شدن سریع فلز جوش و محافظت در مقابل تأثیرات منفی هوا.
2. پایداری قوس: موادی در پوشش الکتروود هستند که به راحتی یونیزه شده و باعث پایداری قوس می‌شوند.
3. تصفیه مذاب و جذب ناخالصی‌ها مثل اکسیژن، گوگرد و ...
4. کنترل ترکیب شیمیایی جوش: معمولاً مواد آلیاژی به پوشش الکتروود اضافه می‌شود که وارد فلز جوش شده و به صورت مختلف روی خواص جوش تأثیر می‌گذارند.

4-1-8-2. آنالیز استاندارد انواع الکتروودهای روپوش دار

الف) الکتروودهای سلولزی: در این نوع الکتروودها قوس بسیار نافذ (عمق نفوذ جوش خوب) و پاشیدگی نسبتاً زیاد، سطح جوش خشن و ناهموار می‌باشد. بدلیل اینکه پوشش الکتروودها عمدتاً از مواد سوختنی و کربنی تشکیل شده است، دارای سرباره نازک هستند. ترجیحاً در این نوع الکتروودها از جریان DC استفاده می‌شود. برای جوشکاری در تمام حالات مناسب هستند.

ب) الکتروود روتیلی: جوشکار مبتدی به راحتی می‌تواند با این نوع الکتروودها جوشکاری کند. سرباره به راحتی جدا می‌شود. نفوذ و خواص مکانیکی جوش حاصل از آن متوسط است. بیشتر در کارهای غیر مهندسی (صنایع در و پنجره سازی) استفاده می‌شود.

ج (الکتروود قلیایی): مهمترین نوع الکتروود از نظر متالورژیکی هستند. بدلیل رطوبت کم در پوشش الکتروود به الکتروودهای کم هیدروژنی نیز معروف هستند و برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژی که در مقابل ترک برداشتن منطقه مجاور جوش حساس هستند بسیار مناسب می باشند. ترجیحاً از جریان DC استفاده می شود، سرباره به راحتی جدا نمی شود ولی از نظر خواص مکانیکی به ویژه مقاومت به ضربه خیلی خوب است. بیشتر در سازه های مهندسی استفاده می شوند و در تمام وضعیت ها و جریان $AC/DCEP$ استفاده می شوند و از این نوع الکتروود برای جوش با کیفیت بالا استفاده می شود. در اثر استفاده از این نوع الکتروودها، عیب بریدگی در کنار جوش کمتر مشاهده می شود.

د (الکتروود اسیدی): پوشش این نوع الکتروود بیشتر سیلیکات آهن و منگنز است. سرباره ضخیم و سنگین است و جوشکاری ساده است، و از جریان AC و DC می توان استفاده کرد. نفوذ آن کم است و بدلیل میزان ناخالصی و عیوب نسبتاً بالا کمترین خواص مکانیکی را دارد. این نوع الکتروود بیشتر برای رفع عیوب قطعات ناشی از ریخته گری استفاده می شود. الکتروود با پوشش اسیدی، جوش بسیار هموار و براق تولید می کند و سرباره به راحتی از روی جوش جدا می شود و به همین دلیل جوشکاران تمایل زیادی برای کار با آن دارند. ضمناً برای جوشکاری در تمامی حالات جوشکاری مناسب می باشد.


ه (الکتروود اکسیدی): همانند الکتروود اسیدی است فقط اکسید آهن آن بیشتر است. استحکام کمتری نسبت به جوش حاصل از الکتروودهای دیگر دارد. مقدار نفوذ جوش آن کم است.

4-1-8-3. نحوه نامگذاری الکتروودها مطابق استاندارد AWS

- در این سیستم برای شناسایی الکتروودها از یک حرف E به معنای الکتروود و یک عدد 4 رقمی یا 5 رقمی استفاده می شود.
 - دو رقم اول از سمت چپ $EXXX$ در الکتروودهای 4 رقمی و سه رقم اول از سمت چپ $EXXXXX$ در الکتروودهای 5 رقمی نشان دهنده استحکام کششی جوش بر حسب واحد پوند بر اینچ مربع psi ضربدر عدد 1000 می باشد.
 - رقم دوم از سمت راست نشان دهنده حالت جوشکاری می باشد.
 - عدد 1 تمام حالات، عدد 2 حالت تخت و افقی، عدد 3 حالت تخت، عدد 4 تمام حالات بجز عمودی سربالا
 - رقم اول از سمت راست $EXXXX$ نشان دهنده جنس روپوش و نوع جریان مصرفی می باشد.
- جدول 1 تقسیم بندی انواع الکتروودهای روپوش دار و نیز نوع جریان جوشکاری هر یک را نشان می دهد.
- جدول 1- تقسیم بندی انواع الکتروودهای روپوش دار و نحوه نامگذاری آنها.

رقم	نوع روپوش	جریان AC	جریان $DCEN$	جریان $DCEP$
0	سلولزی سدیم دار	-	-	+
1	سلولزی پتاسیم دار	+	-	+
2	روتیلی سدیم دار	+	+	-

+	+	+	روتیلی پتاسیم دار	3
+	+	+	روتیلی پودر آهن دار	4
+	-	-	قلیایی سدیم دار	5
+	-	+	قلیایی پتاسیم دار	6
-	+	+	اکسیدی (اکسید آهن + پودر آهن)	7
+	-	+	قلیایی پودر آهن دار	8

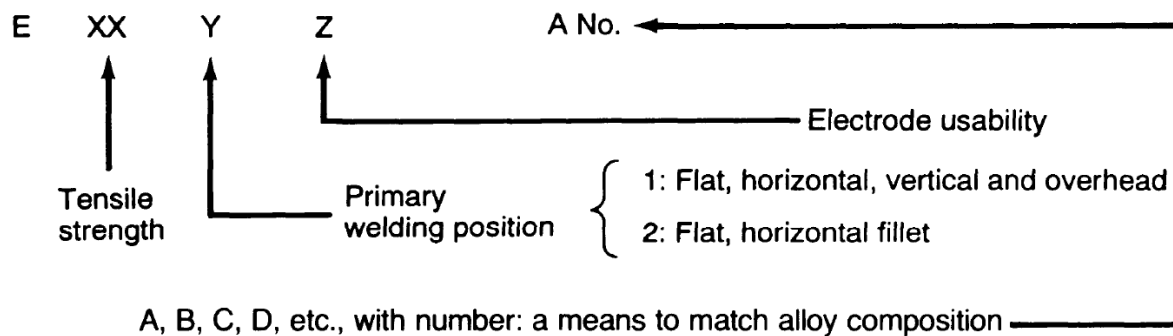

4-1-4-8 الکترودهای پر مصرف

برای آشنایی با چند الکترودهای ساختمانی و صنعتی به عنوان الکترودهای پر مصرف قلمداد می‌شوند، ارائه می‌گردد.

1) E6010 (روپوش سلولزی): برای جوشکاری *DCEP* (جریان مستقیم قطب معکوس) بکار برده می‌شود. این الکترودهای جوشهای عمودی و سقفی و در ورق‌های نازک فلزی در هر حالت مناسب است. این نوع الکترودهای جوش با نفوذ عمیق دارد و تمایل به ایجاد بریدگی کناره جوش دارد که در صورت وقوع این پدیده می‌بایست آمپر یا شدت جریان جوشکاری را کاهش داد.

جائی که کیفیت سطح رسوب جوش حائز اهمیت است، بخصوص پاس ریشه در جوشکاری‌های چند پاسه و جائی که نیاز به پرتونگاری است، این الکترودها توصیه می‌شود.

ضخامت پوشش الکترودهای *E6010* حداقل در نظر گرفته می‌شود تا جوش دادن در حالت عمودی و سقفی آسان باشد.

2) E6013 (روپوش روتیلی): این الکترودها برای جوشکاری در تمام حالات با جریان متناوب یا جریان مستقیم، اتصال مستقیم یا معکوس (*AC/DCEN/DCEP*) طراحی شده‌اند. الکترودهای *E6013* حداقل پاشیدگی ایجاد می‌کند و کمترین بریدگی کناره را بوجود می‌آورند. این نوع الکترودها برای جوشکاری فلزات نازک مناسب هستند و در مواقعی که جوش فولاد کربنی با کیفیت بالا مورد نظر است و جوش با پرتونگاری مورد بازرسی قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.


همچنین این الکترودها بدلیل مقعر و گرد بودن جوش و پاک شونده‌گی آسان سرباره به راحتی برای جوش‌های شیاری استفاده می‌شوند.

3) E7018 (روپوش قلیایی): پر مصرف‌ترین الکترود کم هیدروژن است و برای جوشکاری در همه حالت‌ها با جریان متناوب یا جریان مستقیم قطب معکوس (AC/DCEP) مناسب است و 25 تا 45 درصد پودر آهن در روپوش دارد. کاربرد اصلی این الکترود برای فولادهای سخت جوش پرگوگرد و پر کربن و فولادهای کم آلیاژ با مقاومت زیاد می‌باشد.

برای جوشکاری با الکترود E7018 قوس کوتاه لازم است که برای جوشکاران غیر ماهر آسان نیست. از ویژگی‌های این الکترود می‌توان به جوش صاف، قوس آرام، نفوذ کم (به داخل فلز مینا)، پاشش خیلی کم و سرعت جوشکاری زیاد اشاره کرد.

4-2- فرایند جوشکاری قوس الکترود تنگستن تحت محافظت گاز (GTAW)

جوشکاری قوس الکترود تنگستن تحت محافظت گاز یک فرایند جوشکاری قوسی است که قوس را بین الکترود تنگستن (مصرف نشدنی) و حوضچه مذاب بکار می‌برد. این فرایند تحت محافظت گاز و بدون اعمال فشار صورت می‌گیرد. جوشکاری قوس الکترود تنگستن را می‌توان با اضافه کردن فلز یا مفتول (پرکننده) و یا بدون آن بکار برد. شکل 8 به طور شماتیک تجهیزات بکار رفته در فرایند GTAW را نشان می‌دهد.

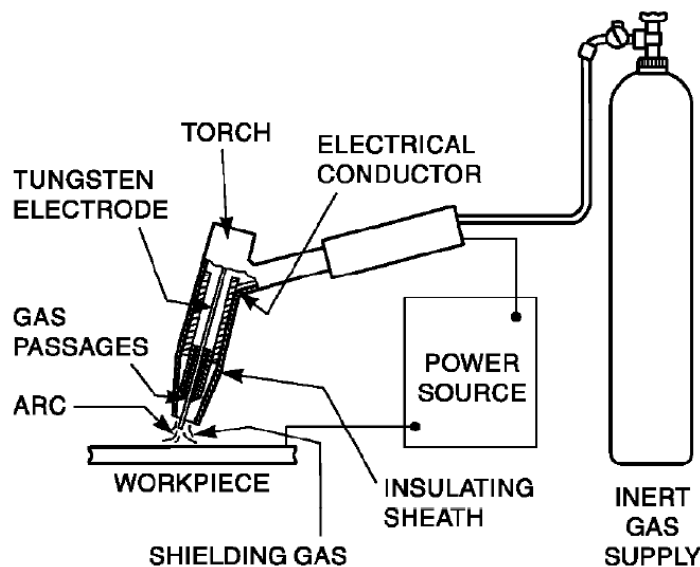

شکل 8- تجهیزات فرایند جوشکاری GTAW.

در این فرایند از الکترود مصرف نشدنی تنگستن (یا آلیاژهای آن) استفاده می‌شود که در داخل مشعل نگهداری می‌شود. گاز حفاظتی از درون مشعل برای حفاظت الکترود، حوضچه مذاب و جوش در حال انجماد از آلودگی‌های

جوی، تغذیه می‌شود. قوس الکتریکی با عبور جریان از داخل گاز رسانشی و یونیزه حفاظتی تولید می‌شود. قوس بین نوک الکترود و قطعه کار پایدار می‌شود و حرارت تولیدی توسط قوس، فلز پایه را ذوب می‌کند. وقتی قوس و حوضچه جوش پایدار شدند مشعل در امتداد اتصال و قوس حرکت داده شده و مرتباً سطوح تماس را ذوب می‌کند. در صورت لزوم مفتول پرکننده معمولاً به پیش لبه حوضچه جوش، برای پرشدن درز اضافه می‌شود.

4-2-1. گاز محافظ

در فرایند جوشکاری GTAW از گازهای تک اتمی هلیوم و آرگون و یا مخلوطی از آنها به عنوان محافظت کننده حوضچه مذاب استفاده می‌شود. گاز محافظ علاوه بر اینکه حوضچه جوش را محافظت می‌کند باید نوک الکترود را هم از اکسید شدن حفظ کند، چون در درجه حرارتهای بالا احتمال اکسید شدن الکترود (تنگستن) نیز وجود دارد. هدف از استفاده از گاز محافظ حفاظت از منطقه جوش و الکترود تنگستنی از آلودگی جوی است. اندازه نازل، سرعت جریان گاز و نوع گاز بکار رفته مهمترین عواملی هستند که این فرایند را کنترل می‌کنند.

گاز هلیوم به علت گرمای ویژه بیشتر، حرارت بیشتری صرف گرم شدن می‌کند در نتیجه حرارت موثر کمتری به جوش می‌رسد که از یک طرف باعث ریزتر شدن ساختار میکروسکوپی جوش شده و از سوی دیگر احتمال پیچیدگی را کاهش می‌دهد. اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. چون هلیوم سبک تر از آرگون است مقدار بیشتری برای محافظت جوش لازم است و قیمت آن نیز گرانتر است. در مقابل، گاز آرگون دارای ولتاژ یونیزاسیون پایین تری است و در نتیجه در جریان متناوب برای روشن کردن مجدد قوس در هر نیم سیکل مناسب تر است. با توجه به نکات مذکور در این روش بهتر است از گاز آرگون یا مخلوطی از آن با هلیوم استفاده شود. آرگون بکار رفته در این فرایند عمدتاً تا خلوص **99/995** درصد قابل تهیه است.

پس از پایان یافتن جوشکاری باید تا مدتی جریان گاز روی محل جوش ادامه داشته باشد. در صورتی که زمان اعمال گاز پس از جوشکاری بسیار کم باشد، باز هم احتمال آلودگی وجود دارد. جریان گاز باید تا زمانی ادامه یابد که دمای الکترود تنگستن تا کمتر از دمای اکسیداسیون آن کاهش یابد.

علاوه بر محافظت درز جوش، هنگام جوشکاری پاس ریشه نیز لازم است که اتمسفر اکسید کننده داخلی حذف شود. گاز پاک کننده¹ می‌تواند سطح ریشه جوش و فلز پایه اطراف جوش را از اکسیداسیون محافظت کند. بدلیل خاصیت محافظت کنندگی از اکسیداسیون و در نتیجه اثر آن روی کشش سطحی و خواص حوضچه جوش، گاز پاک کننده به کسب ذوب کامل در درز ریشه و یک سطح یکنواخت کمک می‌کند. همچنین تمایل به ترک در پاس ریشه را کاهش می‌دهد. یکی از دلایل عمده ایجاد پاس ریشه نامطلوب پاکسازی نامناسب قبل از آغاز جوشکاری است. حضور مقادیر بسیار کم اکسیژن (کمتر از **1** درصد) موجب ایجاد عیوب زیر می‌شود:

الف- اکسیداسیون سطحی.

ب- نفوذ ناقص.

¹ Purge Gas

- ج- الگوی نامنظم پاس جوش.
د- ذوب ناقص لایه مصرف شدنی.

2-2-4. الکتروود تنگستن

انواع الکتروود تنگستن در فرایند *GTAW* به کار می‌رود. نقطه ذوب تنگستن 3390°C و نقطه جوش آن 5900°C است و در نتیجه عملاً امکان تبخیر تنگستن حین جوشکاری وجود ندارد. هر الکتروود دارای یک ظرفیت تحمل جریان است که وابسته به نوع و قطر الکتروود و نوع گاز محافظ است. الکتروودهای تنگستن می‌توانند به صورت خالص بوده و یا با زیرکونیا و توریا آلیاژی شده باشند. در جدول 2 انواع الکتروود تنگستن (طبق طبقه بندی *AWS*) آورده شده است.

جدول 2- انواع الکترودهای تنگستن.

جنس	علامت اختصاری	رنگ	جریان	کاربرد
خالص	EWP	سبز	AC	جوشکاری آلومینیم
توریم دار 1٪	EWTH 10	زرد	DC	برای اکثر کارها و آلیاژها
توریم دار 2٪	EWTH 20	قرمز	DC	برای اکثر کارها و آلیاژها
سریوم دار 2٪	EWCE20	نارنجی	AC-DC	برای اکثر کارها و آلیاژها
زیر کونیم دار 4٪	EWZR 4	سفید	AC	حوضچه مذاب راکتر آلوده می کند و در جوشکاری راکتور به کار می رود.

جریان جوشکاری زیاد، آلودگی فلزی و آلودگی های جوی عواملی هستند که از عمر الکتروود تنگستن می کاهند. لذا سطح آلوده الکتروود باید زدوده شود و حتی الامکان سعی شود که نوک الکتروود با فیلر یا حوضچه مذاب تماس برقرار نکند. هنگامی که نوک الکتروود تنگستن با فلز آلوده می شود، قوس بیشتر نفوذ می کند و از این طریق می توان به آلودگی الکتروود پی برد.

آلودگی های جوی الکتروود می تواند ناشی از جریان گاز کم، بیرون زدگی بیش از حد الکتروود و یا کم بودن زمان جریان گاز بعد از جوشکاری، باشد.

به عنوان یک قانون سر انگشتی میزان بیرون زدگی الکتروود باید حداکثر برابر با قطر نازل باشد. به عنوان مثال هنگامی که از نازل شماره 4 (با قطر 9.5mm) استفاده می شود، الکتروود نباید بیش از 9.5mm از نازل بیرون زده باشد. پس از اتمام جوشکاری، جریان گاز باید تا مدتی روی محل جوش ادامه داشته باشد. جریان گاز باید تا زمانی ادامه یابد که دمای الکتروود تنگستن به کمتر از دمای اکسیداسیون آن برسد.

آلودگی الکتروود تنگستن با هوا را می توان از روی تغییر رنگ الکتروود تشخیص داد. رنگ الکتروود ممکن است از آبی روشن یا صورتی به سیاه تغییر کرده باشد. اگر رنگ الکتروود آبی تیره شده باشد قسمت اکسید شده الکتروود را باید حذف کرد و دلیل آلودگی را قبل از جوشکاری مجدد، تعیین و برطرف نمود. هنگامی که نوک الکتروود با سنگ زنی اصلاح می شود، سنگ زنی باید با استفاده یک چرخ ساینده ریز دانه انجام شود. از این سنگ فقط باید برای سنگ زنی الکتروود استفاده شود.

هشدار:

هنگام سنگ زنی الکتروودهای توریم دار باید دقت شود که اینکار در زیر هواکش و با استفاده از ماسک مناسب صورت گیرد زیرا ذرات توریم سرطان زا بوده و ایجاد ناراحتی کبدی می کنند.

روش دیگر آماده سازی نوک الکتروود این است که یک قوس روی یک صفحه مسی که با آب سرد می شود ایجاد شود. پس از برقراری قوس، رنگ نوک الکتروود ابتدا به رنگ نارنجی روشن در می آید. با افزایش جریان، رنگ نوک الکتروود به سفید درخشان تبدیل می شود و شروع به ذوب شدن می کند و یک گلوله (ساچمه) در انتهای الکتروود

تشکیل می‌شود. در این نقطه با قطع جریان می‌توان یک گلوله در انتهای الکتروود ایجاد کرد. این نوع نوک الکتروود در جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن بکار می‌رود.


صرفنظر از نوع الکتروود باید شکل نوک الکتروود متناسب با شرایط جوشکاری باشد. زیرا هندسه نوک الکتروود تاثیر زیادی بر شکل و اندازه گرده جوش و نیز عمق نفوذ دارد.

پس از ایجاد قوس و پایداری آن حوضچه جوش شکل می‌گیرد. بهتر است از روش به چپ (از راست به چپ) با زاویه مشعل 80 درجه (شکل 9) استفاده شود تا حوضچه جوش قابل رویت باشد و در ضمن وزن آرگون جلوی باند جوش را فرا گیرد.

عمل اضافه کردن فیلر به حوضچه باید به نحوی باشد که:

- مانع از محافظت حوضچه جوش توسط جریان گاز نشود.
- نوک مفتول نیز تحت حفاظت جریان گاز قرار گرفته و اکسید نشود.

حتی‌المکان باید سعی شود که از روش جوشکاری مسطح استفاده شود و در جوشکاری عمودی، روش جوشکاری باید به صورت سر بالا باشد. نوک مفتول نباید از محافظت گاز محافظ خارج شود. در صورت آلوده شدن نوک مفتول باید آن را برید و سپس استفاده کرد.

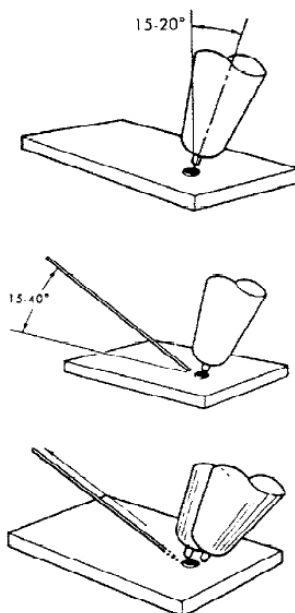

شکل 9- نحوه صحیح گرفتن الکتروود در جوشکاری TIG.

3-4- جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گاز (میگ مگ)


یکی از فرآیندهای جوشکاری ذوبی بوده که حرارت مورد نیاز برای ذوب از طریق تشکیل قوس الکتریکی بین یک سیم ممتد مصرف شدنی و سطح کار تأمین می‌گردد. عمل محافظت از حوضچه جوش توسط یک یا مخلوطی از گازهای محافظ ($Ar+Co_2$, $Ar+He$, He , Ar , Co_2) انجام می‌شود (شکل 10). در این روش، امکان جوشکاری ورق‌های

نازک تا 0/5 میلی متر وجود دارد و برای فولادهای حساس به ترک هیدروژنی مناسب است و نسبت به روش های دیگر نرخ رسوب مذاب آن بیشتر است (حدود 8 تا 10 کیلوگرم در ساعت).

دستگاههای این فرآیند از نوع ولتاژ ثابت $C.V$ ($Constant Voltage$) می باشند. مشعل های این فرآیند در دو نوع :

1- هوا خنک تا 150 آمپر به صورت غیر مداوم 2- آب خنک برای آمپرهای بالا و کار مداوم می باشند.

بر خلاف TIG در این روش معمولاً از جریان DC و الکتروود مثبت استفاده می شود و نتیجتاً عمل تمیز کردن قوس انجام می شود.

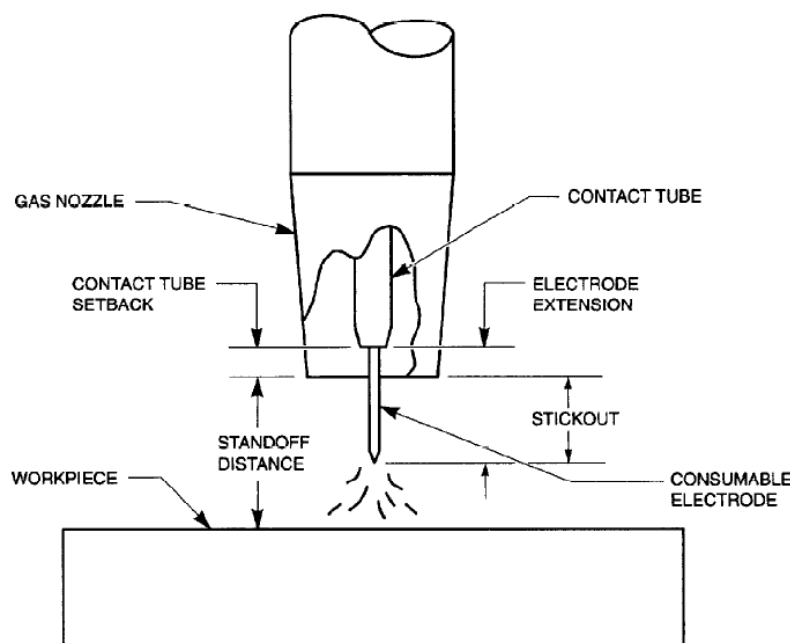


شکل 10- فرایند جوشکاری میگ-مگ.

4-4- جوشکاری زیر پودری (Submerged Arc Welding or SAW)

در جوشکاری به طریق زیر پودری، قوس الکتریکی بین الکتروود بی پوشش و قطعه کار در زیر پودر مخصوص جوش تشکیل شده و حوضچه جوش را به وجود می آورد. قطرات مذاب الکتروود و حوضچه جوش توسط پودر جوش از اتمسفر محیط محافظت می کند. الکتروود مصرفی به طور خودکار و مداوم از یک سیستم مکانیکی به محل ذوب تغذیه شده و پس از ذوب در سرتاسر محل اتصال رسوب داده می شود. در حین جوشکاری، بخشی از پودر ذوب شده و به صورت سرباره بر روی جوش باقی می ماند که پس از انجماد از روی جوش جدا می شود (شکل 11).

جوشکاری زیر پودری معمولاً با آمپر نسبتاً بالا صورت می گیرد که منجر به نرخ رسوبی بالاتر و عمق نفوذی بیشتر در مقایسه با سایر روشهای جوش کاری می شود. در فرایند جوشکاری زیر پودری حوضچه جوش نسبتاً حجیم بوده و فلز

مذاب در آن می‌باشد، در نتیجه در مواردی که عمق نفوذ کامل است برای جلوگیری از جاری شدن مذاب به پشت درز جوش لازم است از تکیه گاه یا جوش پشتی (*weld backing*) استفاده شود.

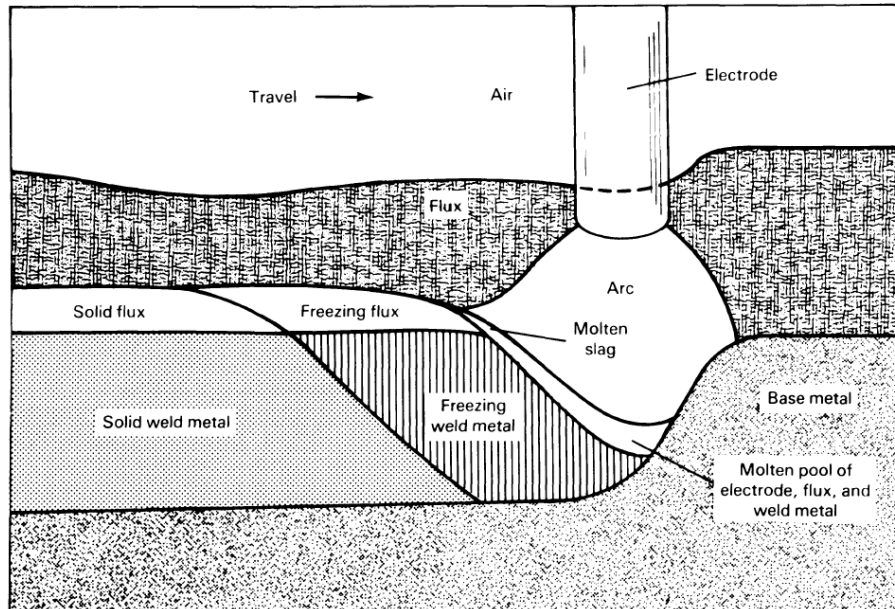

شکل 11- فرایند جوشکاری زیر پودری.

5. دسته بندی فولادها

1- فولادهای ساده کربنی: فولادهای کربنی به گروه گسترده‌ای از فولادها اطلاق می‌شود که میزان کربن آنها ماکزیمم $1/7$ درصد و مقدار منگنز $1/56$ درصد و همچنین حاوی سیسیلیم $0/6$ درصد باشد. در این فولادها عناصر آلیاژی نظیر کروم، نیکل، مولیبدن و..... وجود نداشته یا مقدار آنها ناچیز است. از نظر دسته بندی فولادهای ساده کربنی را به چهار دسته تقسیم می‌کنند.

الف) فولادهای کم کربن (*low carbon steel*) با حداکثر $0/15$ درصد کربن

ب) فولادهایی با کربن جزئی (نرم) (*mild carbon steel*) با ماکزیمم $0/15-0/29$ درصد کربن

ج) فولادهای میان کربن (*medium carbon steel*) با $0/30-0/59$ درصد کربن

د) فولادهای پر کربن (*high carbon steel*) که مقدار کربن آنها $1/7-0/6$ درصد است.

فولادهای کم کربن بصورت اکسیژن زدایی نشده (ناآرام - *rimmed*) یا کم اکسیژن زدایی شده (نیمه آرام *semi-killed*) و یا کاملاً اکسیژن زدایی شده (آرام - *killed*) تهیه می‌شوند.

2- فولادهای آلیاژی

- الف) فولادهای کم آلیاژ ب) فولادهای با آلیاژ متوسط ج) فولادهای پر آلیاژ
- این فولادها علاوه بر سایر عناصر آلیاژی حدود 3 تا 30 درصد کرم دارند و فولادهای مقاوم به حرارت و زنگ نزن را شامل می‌شوند. نمونه این فولادها عبارتند از:
- فولاد کرم دار مقاوم به حرارت 3 تا 9 درصد کرم.
 - فولاد زنگ نزن 10 تا 17 درصد کرم (410).
 - فولاد زنگ نزن فریتی 17 تا 27 درصد (430-405).
 - فولاد زنگ نزن کرم نیکل آوستینی 16-30 درصد کرم (304-316).

6. عملیات حرارتی در جوشکاری**6-1- پیش گرمایش**

برای اجتناب از ترک خوردن نقاط سخت شده در منطقه تاثیر حرارت، قبل از جوشکاری از پیش گرمایش استفاده می‌شود. پیش گرمایش عبارتست از گرم کردن قطعات مورد جوشکاری قبل از شروع جوشکاری. پیش گرمایش دارای فواید زیر است:

1. جلوگیری از ساختار میکروسکوپی سخت در منطقه تاثیر حرارت.
2. کمک به پراکنده کردن هیدروژن از اتصال.
3. جبران قابلیت حرارتی زیاد.
4. کاهش تنش باقیمانده.

6-2- پس گرمایش (تنش زدائی)


در قطعات جوش شده بعلت ممانعت فلز مبنا حین انجماد جوش، تنشهای باقیمانده زیادی بوجود می‌آید و حوضچه مذاب بسرعت منجمد می‌شود و منقبض می‌گردد. فلز مبنا با این انقباض مقابله می‌کند و در نتیجه هم در جوش وهم در فلز مبنا تنش بوجود می‌آید. این تنش ممکن است به اندازه تنش تسلیمی خود جنس فلز اصلی برسد و وقتی که با تنشهای ناشی از بارگذاری عادی ترکیب شود، تنش متوجه از تنش مجاز یا تنش طراحی تجاوز کند. متداولترین روش تنش زدایی، عملیات حرارتی پس از جوشکاری است. در این نوع عملیات حرارتی بایستی افزایش و کاهش درجه حرارت تدریجی بوده و با سرعتی باشد که از یکنواختی درجه حرارت سرتاسر قطعه اطمینان حاصل شود. در موقع تنش زدائی بایستی قطعه آزادی انبساط و انقباض داشته باشد در غیر این صورت تنش های اضافی که به قطعه وارد می‌شود، ممکن است از تنشهای اولیه مورد نظر بیشتر باشد.

تنش های بوجود آمده در یک قطعه فولادی ضمن نورد در کارخانه سازنده، بوسیله برشکاری، فرم و شکل دادن قبل از جوشکاری و بوسیله سیکل حرارتی فرآیند جوشکاری بسیار زیاد و متغیر می باشد (شکل 12). این تنشها و تابیدگی هارا می توان به دو طبقه تقسیم نمود:

الف- تنشها و تابیدگی های موجود در قطعه حین انجام عملیات جوشکاری که این تنشها و تابیدگی ها گذرا یا موقت هستند.

ب- تنشها و تابیدگی هائی که بعد از آنکه قطعات جوش داده شده سرد گردیده و به درجه حرارت عادی می رسند باقی می مانند.

این دو طبقه در مقدار و جهت، قدری متفاوتند ولی هر دو طبقه به هنگام تدوین یا مطالعه دستور العمل جوشکاری بایستی مورد توجه قرار گیرند.

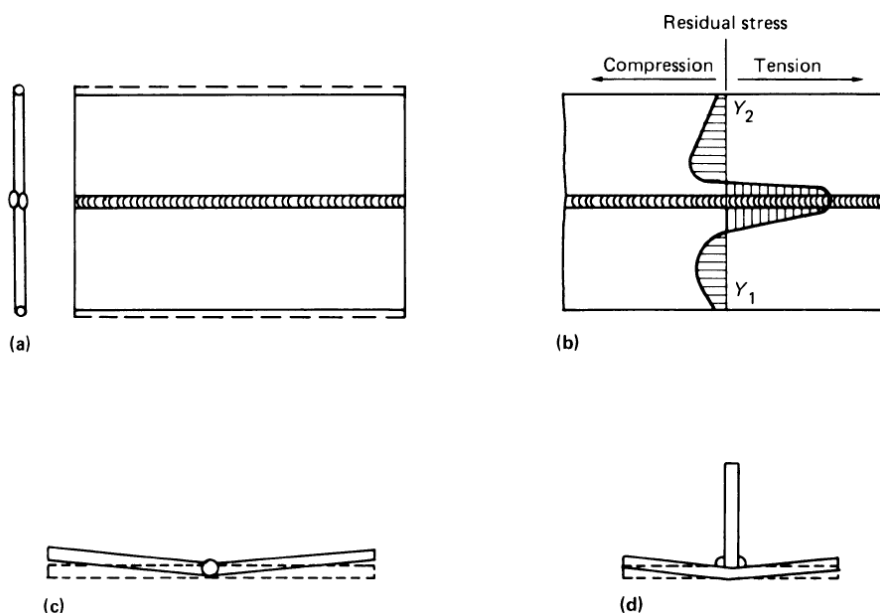

شکل 12 - تنشها و پیچیدگیهای ناشی از جوشکاری.

چند نکته در مورد پیچیدگی حاصل از جوشکاری:

- در جوشهای چند پاسه، هر چه تعداد پاسها بیشتر باشد، تابیدگی بیشتر خواهد بود.
- در جوشکاری برگشت به عقب تنشها قفل شده و تابیدگی را کاهش خواهد داد.
- همیشه جوشکاری بایستی از طرف نقطه محدود شده بطرف نقطه با حداکثر آزادی باشد.
- با مساوی بودن سایر شرایط، افزایش سرعت (بالتر از مقدار معینی) قدری مقدار تابیدگی را زیاد می کند.
- با بارگذاری مکانیکی می توان تنش زدایی نمود.
- یکی از راههای کاهش پیچیدگی، پیش گرم کردن است.

7. عیوب جوش

در جوشکاری رعایت نکردن بعضی از اصول منجر به پیدایش یکسری عیوب می‌شود و به هر عاملی که باعث کاهش استحکام قطعه گردد، عیب اطلاق می‌شود.

7-1- لکه قوس (Arc Strike)

به محل اثر برقراری قوس خارج از محیط درز اتصال گفته می‌شود.

علت:

- برخورد نوک الکتروود به سطح کار
- قرار دادن انبر معیوب روی سطح کار
- شل بودن انبر اتصال

7-2- سطح جوش نا منظم با گرده زیاد (Excessive Weld Metal)

علت

- جوشکاری با سرعت پیشروی کم در پاسِ نما
 - کم و زیاد کردن عرض جوش
- گرده جوش با ارتفاع زیاد باعث تمرکز تنش شده و خطر شکست را افزایش می‌دهد.

7-3- نفوذ زیاد (Excessive Penetration)

علت

- سرعت جوشکاری کم در پاس ریشه
- آمپر زیاد.
- تغذیه سیم جوش زیاد در جوشکاری *TIG*.

7-4- عدم ذوب دیواره (Lack Of Fusion-LOF)

علت


- استفاده از آمپر کم
- سرعت جوشکاری زیاد
- ضخیم بودن قطعات
- زاویه غلط الکتروود

- حرکت نامناسب در عرض جوش
- یک طرفه سوختن الکتروود (شکل 13).

7-5- عدم نفوذ (Lack Of Penetration- LOP)

علت:

- کم بودن زاویه کار (پخ اتصال)
 - زیاد بودن پاشنه کار (ریشه کار)
 - کم بودن فاصله بین دو قطعه کار
 - کم بودن آمپر
 - حرکت سریع و عدم مکث مناسب
- شکل 13 عیوب LOP و LOF را نشان می دهد.

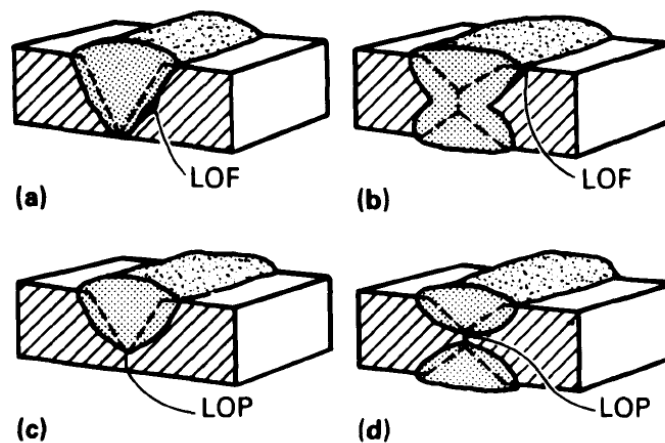


شکل 13-عیوب LOP و LOF

7-6- بریدگی یا سوختگی کنار جوش (Under Cut)

علت:

- آمپر بالا
- طول قوس بلند
- عدم مکث در کناره های درز اتصال
- استفاده از الکتروود نامناسب (شکل 14).

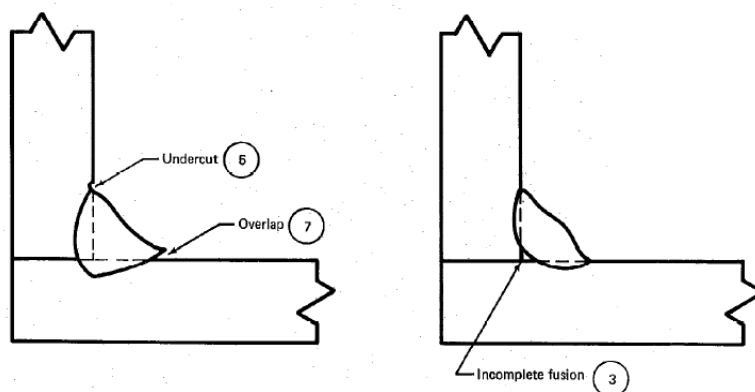

شکل 14- عیوب سوختگی کناره جوش و روی هم افتادگی و ذوب ناقص.

7-7- حفره های گازی یا تخلخل (Porosity)

گازهای حاصل از سوختن روپوش الکتروود، وارد فلز مذاب شده و چنانچه مذاب سریع سرد شود، گازها فرصت خروج پیدا نموده و در فلز جوش باعث ایجاد حفره های گازی یا تخلخل می شود.

علت

- جوشکاری در وزش باد
- طول قوس بلند
- الکتروود مرطوب
- آمپر کم
- کثیف بودن سطح کار
- کثیف بودن سطح روپوش الکتروود بوسیله چربی، رنگ و رطوبت
- ناخالصی گاز آرگون در جوشکاری TIG.

7-8- ترک (Crack)

ترک ها از خطر ناک ترین عیوب جوشکاری می باشد که در اثر اعمال نیرو، ترک ها رشد نموده و باعث انهدام سازه می شود. ترک ها در دو نوع سرد و گرم می باشند. شکل 15 انواع ترک در جوشکاری سر به سر و گوشه ای را نشان می دهد. بطور کلی ترکها را به دو دسته کلی تقسیم می کنند:

1- **ترک گرم:** در اثر وجود ناخالصی هایی نظیر P, S, Zn, Cu, Bi در فلز جوش و نیز تنش های پسماند بوجود می آید.

2- **ترک سرد:** به ترک سرد، ترک هیدروژنی یا ترک تاخیری هم گفته می شود چون بعد از 24 تا 48 ساعت خود را نشان می دهد. این ترکها بیشتر در ریشه یا کناره گرده جوش بوجود می آیند.

دلایل ایجاد ترک سرد:


- وجود هیدروژن زیاد

▪ تنش های پسماند

▪ انبساط و انقباض زیاد

منابع ورود هیدروژن: رطوبت هوا، خیس یا مرطوب بودن پوشش الکتروود یا فلاکس مصرفی، مواد روغنی در اطراف محل جوشکاری.

چون که مذاب جوش آمادگی زیادی به حل نمودن هیدروژن را در خود دارد، هیدروژن به جوش نفوذ نموده و به اطراف جوش مهاجرت می کند. در اثر سرد شدن پیوسته جوش و اطراف آن، خروج هیدروژن کاهش می یابد و در آن مناطق به حد اشباع می رسد و پس از مدتی ترک ایجاد می شود.

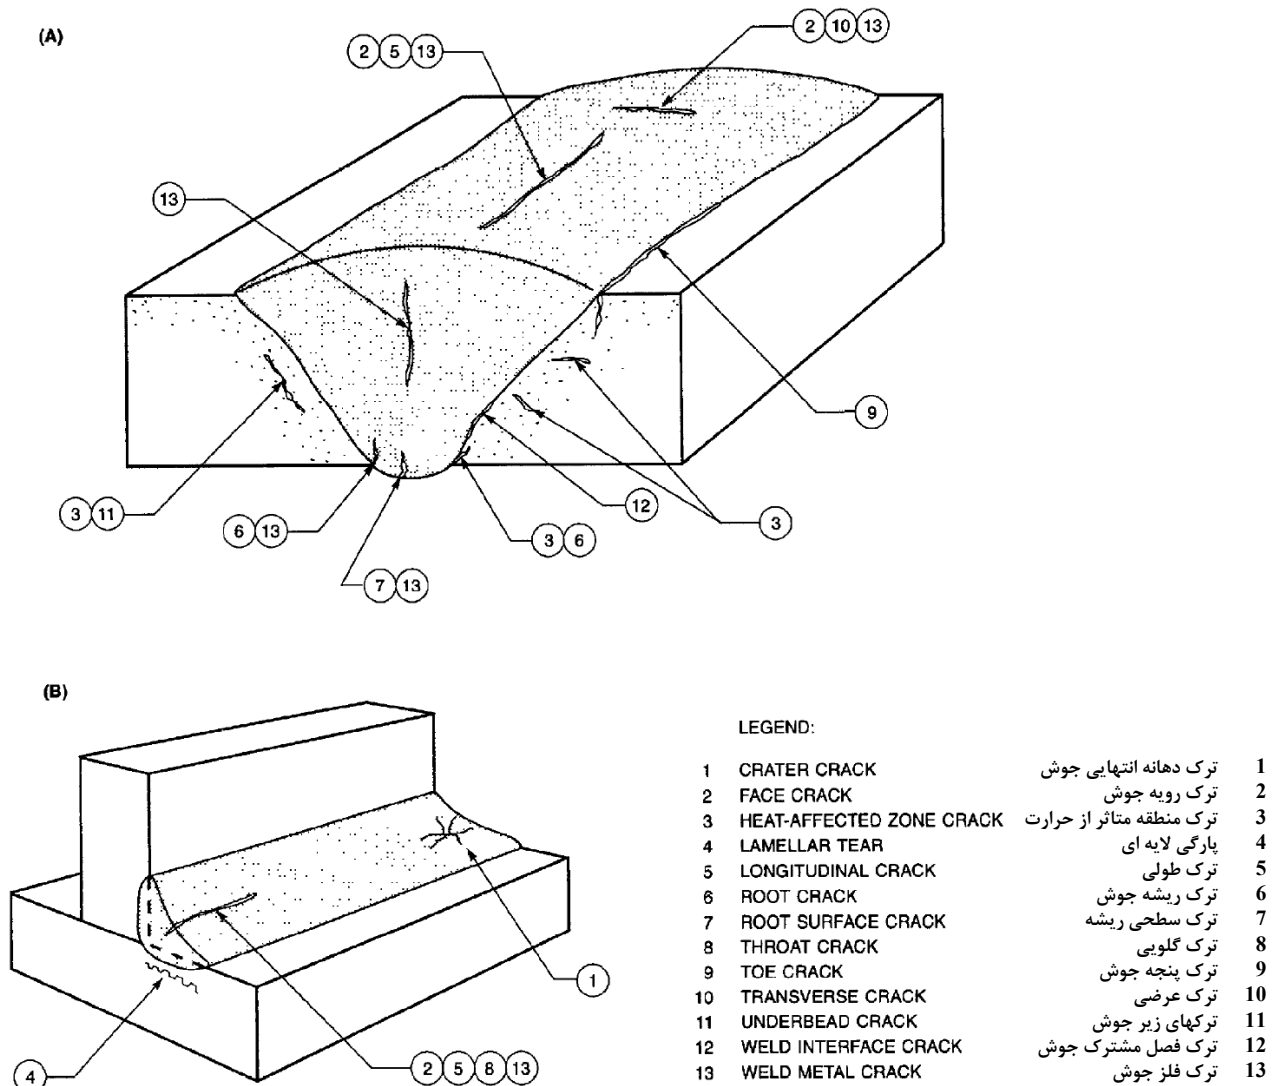

شکل 15- انواع ترک در جوشکاری: (A) سر به سر (B) گوشه ای.

8. کنترل کیفی جوش (بازرسی دیداری)

بازدید چشمی یکی از مهمترین و متداولترین روش بازرسی است. بازرسی چشمی ساده و ارزان است و به وسایل و دستگاه‌های گرانقیمت احتیاج ندارد. در این بازرسی شخص بازرس یا شخص کنترل کننده، لازم است دارای کلیه اطلاعات مرتبط با موضوع بازرسی بوده و زبان فنی تعریف موضوع بازرسی را بداند. بطور کلی بازرسی جوش بسته به روش جوشکاری و پارامترهای دیگر در تولید آن دارای سه مرحله است. انجام دقیق و مناسب این بازرسی ها می تواند به کسب یک جوش سالم با ویژگی های مورد نظر بیانجامد.

8-1- قبل از جوشکاری

- 1- فرایند جوشکاری
- 2- مدارک جوشکاری (PQR-WPS)
- 3- مدارک جوشکاران
- 4- شرایط جوشکاری
- 5- مواد خام اتصالی
- 6- مواد مصرفی (فیلر و
- 7- شرایط سرویس دهی محصول
- 8- شرایط بار گذاری محصول
- 9- استاندارد طراحی محصول جوشکاری
- 10- معیار پذیرش محصول و.....

8-2- در حین جوشکاری

1. بررسی کیفیت جوش پاس ریشه.
 2. آماده سازی ریشه اتصال ، قبل از جوشکاری سمت دوم
 3. درجه حرارت پیش گرمایی و بین پاسی
 4. ترتیب اجرایی پاسهای جوش
 5. بررسی کیفیت لایه‌های جوش بعدی
 6. تمیز کاری بین پاسی
 7. اجرای صحیح موارد مندرج در WPS شامل ولتاژ، آمپراژ، سرعت حرکت و....
- در میان پارامترهای جوشکاری، پاس ریشه جوش، درجه حرارت پیش گرمایی و بین پاسی و بازدید بین پاسها، بیشترین اهمیت را در کیفیت نهایی جوش دارند.

WPS (Welding Procedure Specification):

WPS دستورالعمل کلی جوشکاری می باشد و شامل نام و کد جوشکار، کد سازنده یا خط، نوع فرایند جوشکاری، تمامی لوازم و وسایل مورد استفاده، چند پاسه بودن کار، نوع الکتروود، گاز محافظ و ترکیب و فلوی آن، نوع آلیاژ و جوشکار WPS را اجرا می کند و بازرس باید بر اجرای دقیق آن نظارت کند. یک WPS زمانی قطعیت پیدا می کند و قابل اجرا است که آزمونهای PQR در روی سازه آزمایشی انجام شده و نتیجه مثبت را ارائه دهد.

PQR (Procedure Qualification Record):

PQR یعنی دستورالعمل کلی آزمونهای مورد نیاز بر روی جوش سازه اعم از آزمونهای مخرب و غیر مخرب. بدون انجام PQR بر روی WPS، هیچ WPS قابل اجرا نیست. نمونه ای از فرمهای WPS و PQR در پیوست 1 آورده شده است. شکل کلی این فرمها اختیاری بوده و توسط شرکت استفاده کننده تهیه می شود، اما بایستی نکات لازم در آن آورده شده باشد.

8-3- بعد از جوشکاری

برخی پارامترهایی که در این مرحله لزوم توجه بیشتری را ایجاب می کند عبارتند از :

1. ظاهر جوش تمام شده
2. اندازه جوش تمام شده
3. طول جوش
4. دقت ابعادی
5. اندازه پیچیدگی ایجاد شده
6. عملیات پس گرمایی
7. آزمونهای NDT

در صورت انجام صحیح و به موقع مراحل بازرسی اعلام شده، VT صورت پذیرفته و در مرحله بعد از اتمام جوشکاری اطمینان بیشتری خواهد بود .

با یادآوری نوع عیوب مطرح شده در مبحث عیوب جوش یاد آور می شویم در جوش، ونا پیوستگی های نظیر موارد زیر بروز می یابند. از قبیل :

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 1- تخلخل | 2- ذوب ناقص | 3- نفوذ ناقص | 4- بریدگی کنار جوش |
| 5- سر رفتگی | 6- ترک | 7- ناخالصیهای سر باره | 8- گرده اضافی |

امکان دارد الزامات استاندارد یا مشخصات فنی مورد استفاده مقادیر معمولی از این نا پیوستگی ها را مجاز بدانند ولیکن نا پیوستگی ها، از نوع ترک و ذوب ناقص تقریباً در اغلب کدها و استانداردها غیر مجاز می باشد (در واقع عیب محسوب می شوند). برای سازه های تحت بارگذاری های سیکلی یا بارگذاری های دینامیکی، که میزان حساسیت بحرانی بودن نا پیوستگی های سطحی به شدت افزایش می یابد، اهمیت بازرسی دیداری بسیار بالا بوده و شاید مهمترین قسمت از فرایند تولید، بازرسی باشد. حضور بریدگی کنار جوش، سر رفتگی، وضعیت نامناسب جوش به طور غیر مستقیم باعث افزایش تنش در اتصال میشود .

بارگذاری سیکلی، می‌تواند موجب شکست زود هنگام چنین اتصالاتی باشد. از اینرو، وضعیت ظاهری سطح جوش می‌تواند بسیار بااهمیت‌تر از اندازه جوش باشد. بطوریکه جوش با اندازه کوچکتر از اندازه نقشه، ولیکن عاری از بی‌نظمی‌های ناگهانی رضایت بخش‌تر از یک جوش با اندازه دقیق و کاملاً مطابق اندازه نقشه، ولی همراه با ظاهری نامناسب می‌باشد.

9. انواع آزمونهای جوشکاری

آزمونهایی که در جوشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند بر دو نوع هستند:

الف) آزمونهای مخرب *DT*:

این آزمونها به دلیل اینکه میزان استحکام و مقاومت جوش را می‌سنجند، جوش حاصله را از بین می‌برند.

انواع آزمونهای مخرب:

تست کشش: بررسی خواص استحکامی فلز جوش را بر عهده دارد.

تست ضربه: بررسی خواص مقاومت به ضربه و چقرمگی جوش را انجام می‌دهد.

تست خمش: بررسی خواص فرم پذیری را بر عهده دارد.

تست سختی: بررسی مقاومت فلز جوش در مقابل فرو رفتگی جسم خارجی را انجام می‌دهد.

تست شکست: بررسی شکست قطعه و عیوب در جوش را انجام می‌دهد. (به طریقه شکست از دو سمت یا ضربه از

بالا)

ب) آزمونهای غیر مخرب *NDT*:

همانگونه که از نام آنها معلوم است در این روشها صدمه ای به موضع اتصال وارد نمی‌شود و نیازی به تهیه نمونه وجود ندارد.

9-1- انواع آزمونهای غیر مخرب

9-1-1. بازرسی چشمی VT

مشاهده پارامترهای ویژه جوشکاری به کمک دیدن (تشخیص سلامت یا عیوب جوش به وسیله انعکاس نور از جسم به چشم) را بازرسی چشمی گویند.



انجام این آزمون ممکن است بوسیله ابزاری چون گیج گرده سنج، ذره بین یا چراغ قوه باشد، یا بدون ابزار فقط با دیدن کامل صورت گیرد. شکل 16 نمونه هایی از گیج های مورد استفاده در بازرسی چشمی را نشان می‌دهد.

شرایط محیط بازرسی:

- نور کافی
- تمیزی قطعه و محیط

- دسترسی به قطعه و موضع جوش
- شرایط دفاعی
- امنیت

در بازرسی چشمی عیوبی که در سطح قطعه و در معرض دید قرار دارند تست یا $V.T$ می‌شوند و اگر به حد استاندارد قبولی یعنی $ACCEPT$ برسند قبول و اگر به حد قبولی نرسند $REJECT$ یعنی مردود می‌شوند. این تست سریع‌ترین راه و حدود $90\% - 80\%$ کم هزینه تر از همه موارد تست می‌باشد.

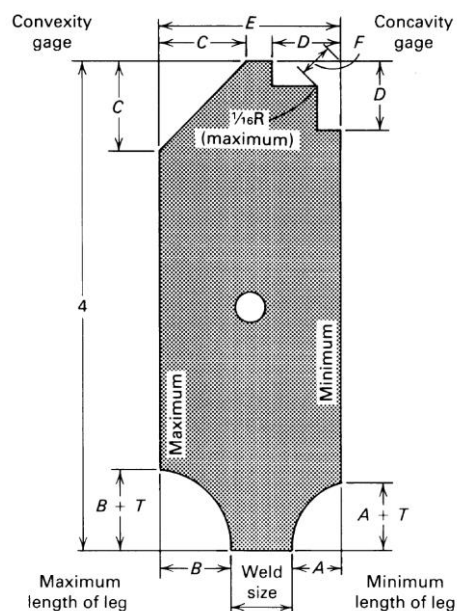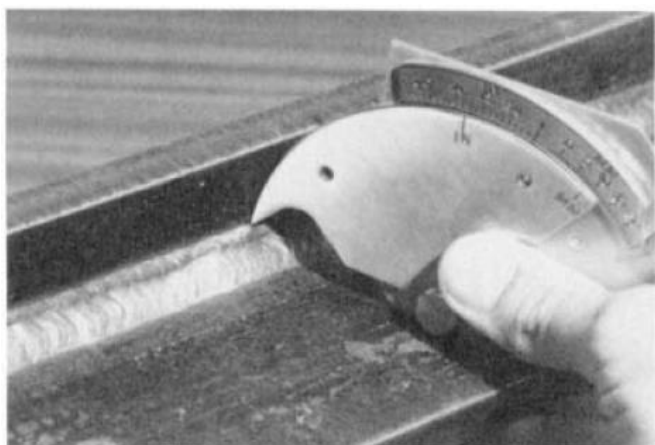

شکل 16- نمونه هایی از گیج های بازرسی چشمی.

9-1-2. تست $P.T$ (تست مایعات نافذ)

در این تست از مایعات نافذ رنگی یا مایعات نافذ فلورسنت استفاده می‌کنند.

این مایعات نافذ در سه نوع هستند:

- تمیز کننده $CLEANER$ که بی رنگ است و سطح قطعه کار را تمیز می‌کند.
- نفوذ کننده $PENETERANT$ که به رنگ قرمز یا فلورسنت می‌باشد.
- آشکار کننده $DEVELOPER$ که سفید رنگ می‌باشد.


زمان لازم برای مایع نفوذ کننده $30-5$ دقیقه می‌باشد. پس از این مدت زمان، مایع آشکار کننده پاشیده می‌شود و بعد از یک دقیقه عیوب ظاهر می‌شود. شکل 17 مراحل اساسی این روش را نشان می‌دهد.

در این نوع تست فقط عیوب سطحی و عیوبی که به سطح کار راه دارند قابل رویت و شناسایی می‌باشند.

محاسن تست $P.T$:

- لوازم آن ارزان است.

- احتیاج به مهارت و تخصص بالایی ندارد.
- تست سریع جواب می‌دهد.
- قابلیت استفاده در تمامی شرایط و جاها را دارد.
- در بین پاسها می‌توان استفاده نمود و از هر پاسی مطمئن شد.

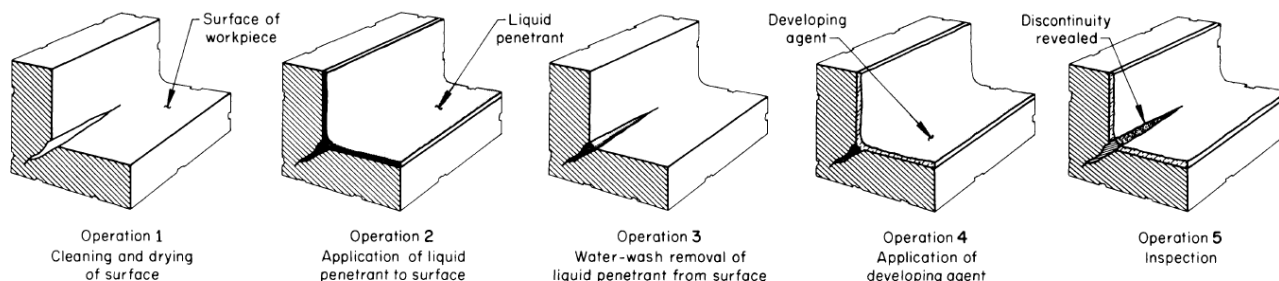

شکل 17- مراحل اساسی در تست PT.

3-1-9. تست M.T


اساس کار این تست مغناطیس کردن و آهن ربایی کردن قطعات است، بدین صورت که پس از برقراری جریان بر روی قطعه، روی محل مورد نظر پودر مخصوص پوشیده می‌شود. این پودر ممکن است به صورت تر باشد که از مواد نفتی و نفت تشکیل شده اند و یا بصورت خشک و به رنگ سیاه، قرمز و زرد بیشتر استفاده می‌شوند. هرگاه که خطوط میدان مغناطیس تحت زاویه با عیب برخورد نماید، عیب قابل تشخیص است و اگر این زاویه 90 درجه باشد قابلیت شناسایی عیب بیشتر است. شکل 18 نحوه انجام این تست را نشان می‌دهد.

مزایای تست M.T:

- قابلیت تشخیص عیوب سطحی و نزدیک به سطح را دارد (3-5 میلیمتر)
- تجهیزات آن نسبتاً ساده و ارزان هستند.
- نیاز به آموزش پیچیده ندارد.
- طول عیب را مشخص می‌نماید.

محدودیت های تست M.T:

- فقط برای قطعات فرو مغناطیس کاربرد دارد (آهن و فولاد)
- عیوب عمقی را نمی‌تواند مشخص کند.
- نوع و عمق عیب قابل تشخیص نیست.

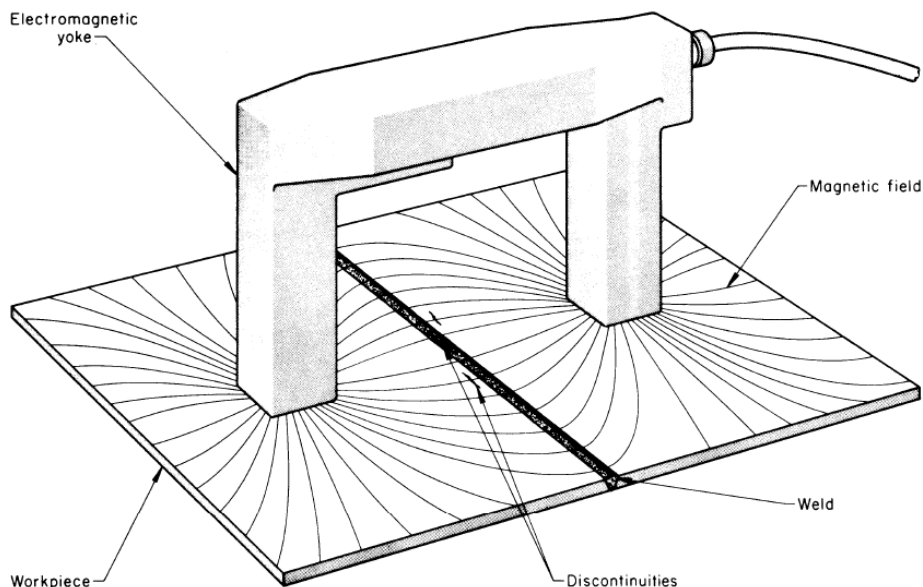

شکل 18- نحوه انجام تست MT.

4-1-9. تست E.T

در این نوع تست از میدان های مغناطیس ثانویه حاصل از مغناطیس اولیه از جریان اولیه (جریان های گردابی) استفاده می شود.

کاربرد:

- تعیین جنس قطعه کار.
- تعیین ضخامت لایه پوشش دهی (عایق و...).
- اندازه گیری هدایت الکتریکی.
- اندازه گیری ضخامت کل قطعه.

مزایا:

- دقت اندازه گیری لایه پوشش داده شده (در صورتی که اپراتور ماهر باشد).
- دقت اندازه گیری رسانایی الکتریکی قطعه.
- دقت اندازه گیری ضخامت کل قطعه.
- قدرت تشخیص جنس فلزات از یکدیگر.

اساس کار انتشار امواج مافوق صوت در مواد می باشد. در این تست بیشتر از جریان AC استفاده می شود. به دلیل اینکه امواج مافوق صوت در موقع ورود به قطعه شکسته شده و به صورت زاویه دار وارد قطعه می شوند، قطعه را باید بصورت زاویه دار داخل دستگاه قرار داد.

برای تست *U.T* بیشتر و اکثراً از امواج عرضی استفاده می شود، چون از نظر زاویه های امواج ورودی به قطعه بیشتر در قطعه کار حضور دارند و عیوب را نشان می دهند.

نکته: سرعت انتشار امواج مافوق صوت در فولاد 5930 متر بر ثانیه می باشد.

مزایا:

- ضخامت قطعه دقیقاً مشخص می شود.
- طول عیب تا حدودی قابل تشخیص است.
- عمق عیب دقیقاً مشخص می شود.
- می توان در حال کار و سرویس دهی، تست را انجام داد.
- محدودیت شرایط آب و هوایی محیط کار را ندارد.

محدودیت ها :

- تجهیزات آن نسبتاً گران است.
 - اپراتور احتیاج به آموزش زیاد و تجربه فراوان دارد.
 - عیوب سطحی نزدیک به پروب (وسیله انجام تست) را نمی توان به خوبی تشخیص داد.
 - تشخیص نوع عیب مشکل است و احتیاج به تجربه دارد.
- شکل 19 نحوه انجام آزمون *UT* روی نازل یک مخزن را نشان می دهد.



شکل 19- آزمون UT روی نازل یک مخزن.

9-1-6. تست R.T یا XRAY

تست R.T تنها روشی است که تمام عیوب موجود در جوش را به ما نشان داده و نوع و عمق یا عرضی یا طولی بودن عیب را نشان می دهد. شکل 20 بطور شماتیک نحوه انجام این آزمون را نشان می دهد.

ملزومات تست R.T:


- منبع تولید اشعه X یا گاما.
- قطعه کار.
- فیلم مخصوص.

اشعه ایکس و گاما

تشعشاتی که با طول موج کم انتشار می یابند اشعه ایکس و اشعه گاما نامیده می شوند. تنها این دسته از امواج الکترومغناطیسی می توانند به داخل جامدات و اجسام نفوذ کنند. از مقدار اشعه ورودی به جسم، مقداری توسط جسم جذب می شود. اشعه ایکس و گاما غیر قابل تشخیص از یکدیگرند و تفاوت موجود در چگونگی ایجاد آنهاست.

اشعه ایکس از بمباران یک هدف فلزی (اکثراً تنگستن) با جریان مداومی از الکترون های خیلی سریع در داخل لوله اشعه ایکس ایجاد می شود ولی اشعه گاما در نتیجه تشعشعات یک ماده رادیواکتیویته در حال متلاشی شدن است.

پوشش لوله اشعه ایکس از جنس شیشه، یک ماده سرامیکی مانند آلومینا، یک فلز یا ترکیبی از این مواد باشد. امروزه از لوله هایی با جنس سرامیک و فلز استفاده می شود. این لوله باید سوراخی برای خروج اشعه تولیدی شده باشد.

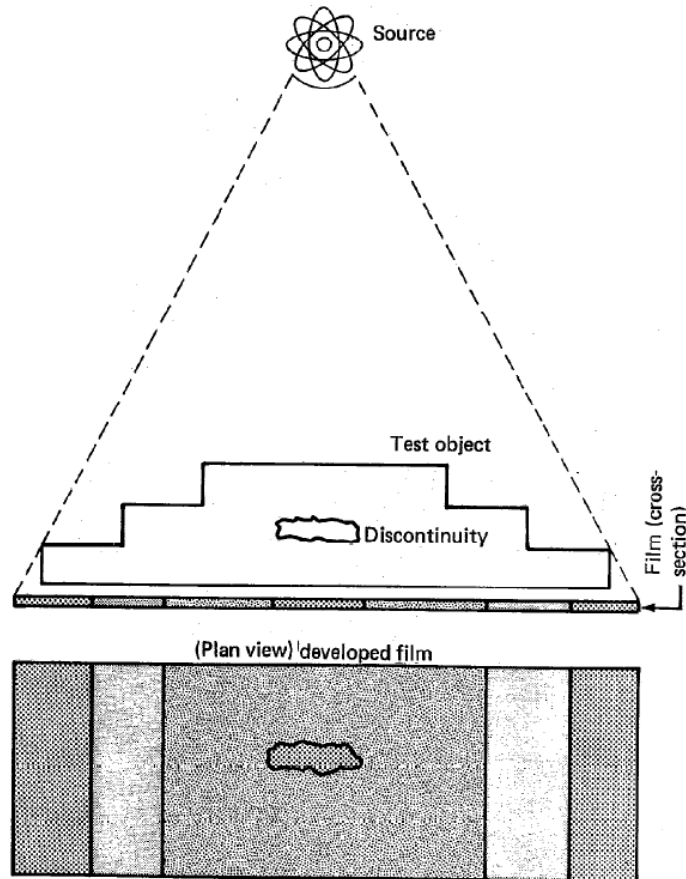

شکل 20 - روش تهیه عکس رادیوگرافی.

فیلم رادیوگرافی

از سه قسمت فیلم، صفحات تشدید کننده و صفحه سربی تشکیل شده است. صفحه سربی زیر فیلم به دلیل آنست که از اشعه های پراکنده اطراف جلوگیری کرده و به وضوح فیلم کمک نماید. مزایای روش $R.T$:

- عیوب سطحی و عمقی به خوبی مشخص می شوند.
- نوع عیب تا حدود زیادی قابل تشخیص است.
- طول و عرض عیب به خوبی مشخص می باشد.
- اسناد عیب قابل نگهداری است.

معایب روش $R.T$:

- کار با اشعه خطرناک است.
- عمق عیب به خوبی مشخص نمی شود.
- در حال کار و سرویس دهی انجام نمی شود.
- نسبت به بعضی از روش ها زمان بر می باشد.
- دستگاه های آن گران تر می باشد.

مقایسه منبع اشعه ایکس و گاما:

اشعه ایکس:

- قابل کنترل است
 - حفاظت بهتری انجام می گیرد
 - کیفیت تصویر بهتر است
 - گرانتر است
 - هر جا و مکانی نمی توان استفاده نمود.
- اشعه گاما درست بر عکس مزایا و معایب اشعه ایکس را دارا است.

10. پیوستها

پیوست 1: نمونه‌ای از فرمهای *WPS* و *PQR*.

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) Yes
PREQUALIFIED _____ QUALIFIED BY TESTING _____
or PROCEDURE QUALIFICATION RECORDS (PQR) Yes

Company Name _____
 Welding Process(es) _____
 Supporting PQR No.(s) _____

Identification # _____
 Revision _____ Date _____ By _____
 Authorized by _____ Date _____
 Type—Manual Semi-Automatic
 Machine Automatic

JOINT DESIGN USED

Type: _____
 Single Double Weld
 Backing: Yes No
 Backing Material: _____
 Root Opening _____ Root Face Dimension _____
 Groove Angle: _____ Radius (J-U) _____
 Back Gouging: Yes No Method _____

POSITION

Position of Groove: _____ Fillet: _____
 Vertical Progression: Up Down

BASE METALS

Material Spec. _____
 Type or Grade _____
 Thickness: Groove _____ Fillet _____
 Diameter (Pipe) _____

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Transfer Mode (GMAW) Short-Circuiting
 Globular Spray
 Current: AC DCEP DCEN Pulsed
 Other _____
 Tungsten Electrode (GTAW)
 Size: _____
 Type: _____

FILLER METALS

AWS Specification _____
 AWS Classification _____

TECHNIQUE

Stringer or Weave Bead: _____
 Multi-pass or Single Pass (per side) _____
 Number of Electrodes _____
 Electrode Spacing Longitudinal _____
 Lateral _____
 Angle _____
 Contact Tube to Work Distance _____
 Peening _____
 Interpass Cleaning: _____

SHIELDING

Flux _____ Gas _____
 Composition _____
 Electrode-Flux (Class) _____ Flow Rate _____
 Gas Cup Size _____

PREHEAT

Preheat Temp., Min _____
 Interpass Temp., Min _____ Max _____

POSTWELD HEAT TREATMENT

Temp. _____
 Time _____

WELDING PROCEDURE

Pass or Weld Layer(s)	Process	Filler Metals		Current		Volts	Travel Speed	Joint Details
		Class	Diam.	Type & Polarity	Amps or Wire Feed Speed			

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) Yes
PREQUALIFIED _____ QUALIFIED BY TESTING
or PROCEDURE QUALIFICATION RECORDS (PQR) Yes

Company Name RED Inc. Identification # PQR 231
 Revision 1 Date 12-1-87 By W. Lye
 Welding Process(es) FCAW Authorized by J. Jones Date 1-18-88
 Supporting PQR No.(s) PQR 231 Type—Manual Semi-Automatic
 Machine Automatic

JOINT DESIGN USED
 Type: Butt
 Single Double Weld
 Backing: Yes No
 Backing Material: ASTM A 131A
 Root Opening 1/4" Root Face Dimension -
 Groove Angle: 52-1/2° Radius (J-U) -
 Back Gouging: Yes No Method -

BASE METALS
 Material Spec. ASTM A 131
 Type or Grade A
 Thickness: Groove 3/4-1 1/2" Fillet -
 Diameter (Pipe) -

FILLER METALS
 AWS Specification A5.20
 AWS Classification E71T-1

SHIELDING
 Flux - Gas CO₂
 Composition 100% CO₂
 Electro-Flux (Class) - Flow Rate 45-55CFH
 Gas Cup Size #4

PREHEAT
 Preheat Temp., Min 60°
 Interpass Temp., Min 60° Max 350°F

POSITION
 Position of Groove: O.H. Fillet: -
 Vertical Progression: Up Down

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
 Transfer Mode (GMAW) Short-Circuiting
 Globular Spray
 Current: AC DCEP DCEN Pulsed
 Other _____
 Tungsten Electrode (GTAW)
 Size: _____
 Type: _____

TECHNIQUE
 Stringer or Weave Bead: Stringer
 Multi-pass or Single Pass (per side) Multipass
 Number of Electrodes 1
 Electrode Spacing Longitudinal -
 Lateral -
 Angle -

Contact Tube to Work Distance 1/2-1"
 Peening None
 Interpass Cleaning: Wire Brush

POSTWELD HEAT TREATMENT
 Temp. N.A.
 Time N.A.

WELDING PROCEDURE

Pass or Weld Layer(s)	Process	Filler Metals		Current		Volts	Travel Speed	Joint Details
		Class	Diam.	Type & Polarity	(Amps) or Wire Feed Speed			
All	FCAW	E71T-1	.045"	DC+	180-220A	25-26V	8-12 ipm	

Form E-1 (Front)

Procedure Qualification Record (PQR) # _____
 Test Results

TENSILE TEST

Specimen No.	Width	Thickness	Area	Ultimate Tensile Load, lb	Ultimate Unit Stress, psi	Character of Failure and Location

GUIDED BEND TEST

Specimen No.	Type of Bend	Result	Remarks

VISUAL INSPECTION

Appearance _____
 Undercut _____
 Piping porosity _____
 Convexity _____
 Test date _____
 Witnessed by _____

Radiographic-ultrasonic examination
 RT report no.: _____ Result _____
 UT report no.: _____ Result _____

FILLET WELD TEST RESULTS

Minimum size multiple pass _____ Maximum size single pass _____
 Macroetch _____ Macroetch _____
 1. _____ 3. _____ 1. _____ 3. _____
 2. _____ 2. _____

Other Tests

All-weld-metal tension test
 Tensile strength, psi _____
 Yield point/strength, psi _____
 Elongation in 2 in., % _____
 Laboratory test no. _____

Welder's name _____

Clock no. _____ Stamp no. _____

Tests conducted by _____

Laboratory _____

Test number _____

Per _____

We, the undersigned, certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in conformance with the requirements of Section 4 of AWS D1.1/D1.1M, (_____) Structural Welding Code—Steel.
 (year)

Signed _____
 Manufacturer or Contractor

By _____

Title _____

Date _____

Procedure Qualification Record (PQR) # 231
 Test Results

TENSILE TEST

Specimen No.	Width	Thickness	Area	Ultimate Tensile Load, lb	Ultimate Unit Stress, psi	Character of Failure and Location
231-1	.75"	1.00"	.75"	52 500	70 000	Ductile
231-3	.75"	1.00"	.75"	52 275	69 700	Ductile

GUIDED BEND TEST

Specimen No.	Type of Bend	Result	Remarks
231-2	Side	Pass	
231-4	Side	Pass	Small (< 1/16") opening acceptable
231-6	Side	Pass	
231-5	Side	Pass	

VISUAL INSPECTION

Appearance acceptable
 Undercut acceptable
 Piping porosity none
 Convexity none
 Test date 12-3-2002
 Witnessed by D. Davis

Radiographic-ultrasonic examination
 RT report no.: D231 Result passed
 UT report no.: _____ Result _____

FILLET WELD TEST RESULTS

Minimum size multiple pass _____ Maximum size single pass _____
 Macroetch _____ Macroetch _____
 1. _____ 3. _____ 1. _____ 3. _____
 2. _____ 2. _____

Other Tests

All-weld-metal tension test
 Tensile strength, psi 83,100
 Yield point/strength, psi 72,600
 Elongation in 2 in., % 28
 Laboratory test no. PW 231

Welder's name W. T. Williams

Clock no. 261 Stamp no. _____

Tests conducted by RED Inc. & ABC Testing

Laboratory

Test number PQR 231

Per D. Miller

We, the undersigned, certify that the statements in this record are correct and that the test welds were prepared, welded, and tested in conformance with the requirements of Section 4 of AWS D1.1/D1.1M, 2002 (year) Structural Welding Code—Steel.

Signed RED Inc.
 Manufacturer or Contractor

By R. M. Boncrack

Title Q.C. Mgr.

Date 12-15-2002